



Unfallschaden-/ Kraftfahrzeuggutachten

Fahrzeugbewertungen

Beweissicherungsgutachten

Motorengutachten

Landtechnikgutachten

Oldtimergutachten

Maschinen- und Baumaschinengutachten

Technische Gutachten

Waschanlagenschadengutachten



Schadenzentrum Köhler GmbH & CO. KG, Horstweg 8, 14482 Potsdam

KSA Kommunalen Schadensausgleich
Abt. Kraftschaden
Konrad-Wolf-Straße 91/92
13055 Berlin

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Gutachten**Original****Betreff: Kaskoschaden**

Vers.-Nehmer: Rettungsdienst Teltow-Fläming
Eigenbetrieb des Landkreises
Teltow-Fläming
Am Nuthefließ 2
14943 Luckenwalde

Schaden-Nr.: 23 71 0 00322

Werkstatt: Fahrtec Systeme GmbH
Genzkower Str. 10
17034 Neubrandenburg

Schad.-Datum: 14.01.2023
Auft.-Datum: 16.01.2023
Bes.-Datum: 18.01.2023 08:00
Besichtigt von: KFZ-Sachverständiger
Jan Zimmermann

Auftraggeber: Mitglied i.A. KSA
Bes.-Ort: A & W Auto-Service GmbH
An der Autobahn 1
14552 Michendorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

für das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug mit dem Kennzeichen **TF-RD 2831** wurde
auftragsgemäß ein Gutachten erstellt.

Zum Versand geben wir Ihnen folgende Informationen:

- Original an Versicherungsunternehmen
- Kopie an Mitglied

Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit dem Unterzeichner in Verbindung.

Büro: **0331/2007974** / Mobil: **0173 2055291**.

Mit freundlichen Grüßen

KFZ-Sachverständiger
Jan Zimmermann

44 Fotos

5 Anlagen

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung der Ergebnisse	Seite 2
1 Auftrag	Seite 3
2 Besichtigung/Informationen	Seite 3
2.1 Besichtigungsbedingungen	Seite 3
2.2 Unterlagen	Seite 3
2.3 Hinweis	Seite 4
3 Fahrzeugdaten	Seite 5
4 Fahrzeugausstattungen	Seite 6
4.1 Basis-Fahrzeug	Seite 6
4.2 Fest eingebaute medizintechnische Sonderausstattung	Seite 7
4.3 Mobile medizintechnische Beladung	Seite 9
5 Allgemeiner Fahrzeugzustand	Seite 9
6 Vorschäden / unreparierte Vorschäden	Seite 9
6.1 Vorschäden	Seite 9
6.2 Unreparierte Vorschäden	Seite 9
7 Schadenhergang	Seite 10
7.1 Verkehrssicherheit	Seite 10
8 Schadenbeschreibung	Seite 10
8.1 Basisfahrzeug inkl. fest eingebauter Sonderausstattung	Seite 10
8.1.1 Schadenbild Basis-Fahrzeug	Seite 10
8.1.2 Schadenbild fest verbauter Sonderaufbau	Seite 11
8.2 Beschädigungen der mobilen medizintechnischen Beladung	Seite 12
8.3 Überprüfung der Fahrtrage und Tragestuhl	Seite 14
8.4 Notreparatur	Seite 15
8.5 Prognoserisiko	Seite 15
8.6 Abzüge Neu für Alt	Seite 15
9 Wiederbeschaffungswert	Seite 15
9.1 Wiederbeschaffungswert inkl. fest eingebauter Sonderausstattung	Seite 15
9.2 Wiederbeschaffungswert der mobilen medizintechnischen Beladung	Seite 15
9.3 Wiederbeschaffungswert gesamt	Seite 16
10 Schadenbehebung und Reparaturkosten	Seite 16
10.1 Reparaturkosten Fahrzeug inkl. fest eingebauter Sonderausstattung	Seite 16
10.2 Reparaturkosten mobile medizintechnische Beladung	Seite 16
10.3 Prognoserisiko	Seite 17
10.4 Abzüge NfA	Seite 17
10.5 Reparaturkosten gesamt	Seite 17
11 Restwerte	Seite 17
11.1 Restwertangebote Basisfahrzeug inkl. fest eingebauter Sonderausstattung	Seite 17
11.2 Restwert mobile medizintechnische Beladung	Seite 18
11.3 Restwert gesamt	Seite 18
12 Beurteilung	Seite 18
13 Schlussbemerkung	Seite 18

Anlagen

Anlage 1	Reparaturkostenkalkulation
Anlage 2	Lichtbilddokumentation
Anlage 3	Restwertangebote CarTV
Anlage 4	Restwertangebote AutoOnline
Anlage 5	Ermittlung WBW/Restwert der mobilen medizintechnischen Beladung
Anlage 6	Kostenvoranschlag Überprüfung und Reparatur Defibrillator
Anlage 7	Kostenvoranschlag Überprüfung und Reparatur Spritzenpumpen

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam



Zusammenfassung der Ergebnisse

1. Wiederbeschaffungswert	inkl. MwSt.	200.687,26 EUR	(Pkt.1)
davon			
• Basisfahrzeug einschl. fest eingebauter Sonderausstattung		162.000,00 EUR	(Pkt.1a)
• mobile medizintechnische Beladung		38.687,26 EUR	(Pkt.1b)
2. Reparaturkosten	inkl. MwSt.	231.392,15 EUR	(Pkt.3)
davon			
• Basisfahrzeug einschl. fest eingebauter Sonderausstattung		181.695,59 EUR	(Pkt.3a)
• mobile medizintechnische Beladung		19.696,56 EUR	(Pkt.3b)
• Prognoserisiko		30.000,00 EUR	(Pkt.3c)
3. Restwert	inkl. MwSt.	44.545,70 EUR	(Pkt.2)
davon			
• Basisfahrzeug einschl. fest eingebauter Sonderausstattung		25.555,00 EUR	(Pkt.2a)
• mobile medizintechnische Beladung (Funkanlage verbleibt beim Mitglied)		18.990,70 EUR	(Pkt.2b)

Beurteilung

Die zu erwartenden Reparaturkosten übersteigen den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges, nach den kaskovertragsrechtlichen Bedingungen (AKB) liegt ein **Totalschaden** vor.

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

1 Auftrag

Mit der Auftragserteilung durch Herrn Lindner, Sachbearbeiter Rettungsdienst beim Mitglied, im Auftrag des Kommunalen Schadenausgleich Berlin, vom 16.01.2023 ist für den nachstehend näher beschriebenen Rettungstransportwagen RTW ein **Kasko-Gutachten** zu erstellen.

Gemäß den Hinweisen des KSA zur Schadenbearbeitung ist zu beachten, dass die mobile medizintechnische Beladung im Versicherungsschutz eingeschlossen ist, sofern sie mit dem Fahrzeug **fest verbunden** oder zwar nicht eingebaut ist, aber an eigens **dafür vorgesehenen Stellen gesichert** mitgeführt wird.

Zusätzlich wurde angegeben, dass die verbaute Funkanlage im Versicherungsschutz **nicht enthalten** ist.

2 Besichtigung / Informationen

Die Besichtigung des unzerlegten Fahrzeuges erfolgte nach telefonischer Terminvereinbarung am 18.01.2023 auf dem Gelände der Firma A & W Auto-Service GmbH, An der Autobahn 1 in 14552 Michendorf durch den Sachverständigen Jan Zimmermann. Anwesend war seitens des Mitgliedes, Herr Fehrle, Einsatzleiter Fahrzeug- und Gebäudetechnik, vor Ort.

Im Rahmen der Besichtigung sollten die am Basisfahrzeug, an der fest eingebauten Sonderausstattung sowie der mobilen medizintechnischen Beladung vorhandenen Beschädigungen festgestellt werden. Die vor Ort angetroffenen Besichtigungsbedingungen waren geeignet, den Schaden am Fahrzeug insoweit zu erkennen und beziffern zu können.

2.1 Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Schadensfeststellung ausreichend.

2.2 Unterlagen

Die Liefer- und Ausrüstungslisten für das Fahrzeug wurden dem Sachverständigen vom zuständigen Mitarbeiter des Mitgliedes, Herrn Lindner, Sachbearbeiter Rettungsdienst, per E-Mail übersandt.

Für die in den vorgesehenen Halterungen mitgeführte mobile medizintechnische Beladung wurden die Beladelisten seitens des Mitgliedes per Mail übermittelt.

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Weiterhin lagen folgende Unterlagen vor:

- Zulassungsbescheinigung Teil I in Kopie
- Produktbeschreibung des Aufbauherstellers in Kopie
- Protokoll zur Baubesprechung in Kopie
- Kopie Bestandverzeichnis der Beladung
- Anschaffungsrechnung Basisfahrzeug und fester Sonderaufbau
- Lichtbilder vom Unfallort
- Kostenvoranschlag Prüfung und Reparatur Defibrillator
- Kostenvoranschlag Prüfung und Reparatur der Spritzenpumpen

2.3 Hinweis

Die Fahrzeugidentität konnte anhand der vorgelegten Fahrzeugunterlagen sowie der am Fahrzeug abgelesenen Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) überprüft werden. Eine Übereinstimmung lag vor.

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

3 Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen	:	TF-RD 2831
Fahrzeugart	:	Transporter
Aufbau	:	Rettungstransportwagen RTW
Hersteller	:	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	:	Sprinter III Pritsche / 519 CDI RWD
Fahrzeugidentifikationsnummer	:	W1V9071531N141262 -Übereinstimmung geprüft-
Erstzulassung	:	06.04.2022 Zulassungsbescheinigung Teil I (Kopie)
letzte Zulassung	:	06.04.2022 Zulassungsbescheinigung Teil I (Kopie)
Motorart / Bauform / Zylinder	:	Diesel DPF / V-Motor / 0
Getriebe	:	Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
Schadstoffklasse	:	EURO VI,45;M;N
Leistung in kW	:	140
Hubraum in ccm	:	2987
Anzahl der Türen	:	2
Maße über alles	:	L: 6.630mm B: 2.220mm H: 2.980mm
Radstand	:	3665
Anzahl Achsen / angetr. Achsen	:	2 / 1
Anzahl der Plätze	:	2
nächste HU / SP	:	04.2023
Laufleistung in km - abgelesen	:	31354 km laut Wegstreckenzähler
Leermasse in kg	:	4285 kg
Gesamtmasse in kg	:	5500 kg
Nutzlast	:	1215 kg

Bereifung:

v.l.	10,0 mm	205/75R16C 110/108R M+S	Continental Vanco Winter
v.r.	10,0 mm	205/75R16C 110/108R M+S	Continental Vanco Winter
h.r.a.	8,0 mm	205/75R16C 110/108R M+S	Continental Vanco Winter
h.r.i.	8,0 mm	205/75R16C 110/108R M+S	Continental Vanco Winter
h.l.i.	8,0 mm	205/75R16C 110/108R M+S	Continental Vanco Winter
h.l.a.	8,0 mm	205/75R16C 110/108R M+S	Continental Vanco Winter

Allgemeinzustand	:	Fahrzeug gepflegt
Besichtigungszustand	:	unverändert und unzerlegt
Farbe / Lackart	:	reinweiß / uni

Hersteller Aufbau	:	Fahrtec Systeme GmbH
DIN	:	EN 1789 und 13500
Aufbau Fabrik-Nr.	:	228535
Baujahr Aufbau	:	04/2022

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

4 Fahrzeugausstattung

4.1 Basis-Fahrzeug

- LKW-Zulassung; Zul. Gesamtgewicht 5,50 t; Unterfahrschutz hinten; Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide; Leuchtweitenregelung; Einschaltautomatik für Fahrlicht; Tagfahrlicht; Adaptives Bremslicht; Markierungsleuchten seitlich; Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben); Mercedes-Benz Notrufsystem; Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste; Wartungsintervall-Anzeige Assyst; Fahrtenschreiber digital; Außentemperaturanzeige; Anzeige für Waschwasserstand; Airbag Fahrerseite; Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite; Dachverkleidung im Fahrerhaus; Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne; Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne; Fensterheber elektrisch 2-fach; Zentralverriegelung mit Fernbedienung; Keyless-Start; Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite); Ablagefach oberhalb Frontscheibe; Wegfahrsperre; Anti-Blockier-System (ABS); Elektr. Bremskraftverteilung (EBV); Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent; Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar); Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent); Antriebs-Schlupfregelung (ASR); Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP); Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent; Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent; Vlies-Batterie 92 Ah; Partikelfilter; SCR-System (AdBlue-Technologie); Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6; Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.; Karosserie/Aufbau: Pritsche; Radstand 3665 mm; Antriebsart: Heckantrieb; Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen); Motor 3,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT; Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico; Parametrierbares Sondermodul; Auspuff vor Hinterachse links; Klimaanlage geregelt (Tempmatik); Verkleidung Rückwand; Kopf-Airbag-System (Windowbag); Scheinwerfer LED High Performance; Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze; Generator 250 A; Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze; Außenspiegelfuß verlängert links/rechts; Scheibenwischer mit Regensensor; Fzg. ohne Start/Stop-Anlage; Airbag Beifahrerseite; 2. Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum; Schmutzfänger vorn; Rückspiegel innen; Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht; Motor-Weiterlauf-Schaltung (MWS); Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz); Motorabtrieb vorn mit Träger für zusätzlich Kühlmittel Verdichter; Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen); Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum; Armauflage, Fahrer- und Beifahrertür; Fahrwerk: Stabilisierung Stufe III; Zusatzheizung (Warmwasser); Schlechtwege-Fahrwerk; Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite; Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus; Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite; Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort; Vorderachse verstärkt; Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort; 1 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel; Einstiegsleuchten; Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7"); DAB-Tuner (Radioempfang digital); Heckleuchten Teil-LED; Fußmatten Allwetter; Rückwand mit Fenster; Kühlergrillrahmen Wagenfarbe; Trennrelais bei Batterie zusätzlich; Batterietrennschalter 1-polig; Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite); Akustik-Paket;

Neupreis inkl. MwSt.

54.240,20 EUR

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

4.2 Fest eingebaute medizintechnische Sonderausstattung

- Vollaluminium-Wechselkoffermodul "Fahrtec Modul Liner-Progress"; Aluminium-Gerippebauweise, Wandstärken 40mm, Türstärken 60mm, Außenhaut 2mm Aluminiumblech, Holm- und Zargenstärke/Materialdicke 3mm bis 5mm; integrierter seitlicher Unterfahrschutz; Rammschutzleiste seitlich am Koffersystem; Aluminium-Bodengruppe ist fest verschweißt mit der Seitenkonstruktion; Fahrerhaus-Überbau (Modell Fahrtec Generation 3); Schiebefenster mit Verriegelung in der Frontwand zum Fahrerhaus mit Faltenbalg, Fahrerhausblende und Geräuschdämmung im Faltenbalg; Schiebetür rechts mit festverklebten, tiefschwarzen Schiebefenster (Generation 3), Zuggriff innen und außen incl. Türarretierung im offenen Zustand; 2 große symmetrische Hecktüren mit festverklebten, tiefschwarzen Fenstern (Generation 3), automatische 90°-Feststeller für die Hecktüren sowie zusätzliche Sturmhaken Magnethalter für die Hecktüren links und rechts bei 270° Öffnung, V2A-Edelstahlabschlussleiste am Heckholm/Querträger; Türblattverkleidungen nach innen durch 2mm Aluminium-Duettblech; Geräusch- und Wärmedämmung im Übergang Patientenraum und Fahrerhaus (im Faltenbalg); schmale Schiebetür mit Schiebefenster in Türblattverkleidung (innen) mit Aluminium-Strukturblech; Seitenauftritt, el. mit Unterflurbeleuchtung Modell STEM GE-308; Heckauftritt/Rammschutz, feuerverzinkt und lackiert (dunkelgrau); Lackierung des Wechselkofferaufbaus in Farbe des Basisfahrzeuges (weiß RAL 9010); Erweiterung der ZV auf alle Koffereinstiegstüren sowie Zusatztüren; Dachstaufach mit Verschlussklappe, incl. Gasdruckaufsteller; Außenstaufächer zur Außenantenne; Türen abschließbar; Fächer bis unter das Kofferbodenniveau gezogen; Türrahmen aus Aluminium; Türinnenseiten mit Aluminium-Profilblech belegt; Holme und Zargen verstärkt ausgeführt; stabile Scharniere mit Feststellern; Innenbeleuchtung, über Türkontaktschalter mit Stufe zur leichteren Entnahme der Ausstattungsgegenstände; 2 Begrenzungsleuchten (LED) in rot als Warnung für nachfolgende Verkehrsteilnehmer bei geöffneten Staufachtüren; seitliche Zusatztür zwecks Zugang/Entnahme Notfallrucksack (Wasserkuppe III), Einbau der Türe im Frontbereich rechts/vor dem Seiteneinstieg/abgehende Höhe; Fach zur Unterbringung der Kinder-Notfalltasche von innen und über das Außenstaufach; Fach zur Unterbringung einer mobilen Sauerstoffflasche 2 l; seitliche Zusatztür rechts hinten Zugang Vakuummatratzenschrank; seitliche Zusatztür links hinten Zugang Sauerstoffschrank; Halterung für Sauerstoffflaschen 2x10 oder 11 l aus verzinktem Stahlblech mit Einhand Schnellverschluss-Drehverriegelung; Unterbaustaufach im linken, seitlichen Unterfahrschutz/Schürze; Isolierung der Decken-, der Wandbereiche und Türen mit 40mm Styrofoam; Möbelwerkstoff aus hochwertigen Integralschaumplatten; Kantenumleimer in blau; Trennwandverkleidung; Tönung der Scheiben (auch Trennwandfenster) als Blend- u. Sichtschutz; Dachfenster/Dachluke allseitig aufstellbar und getönt; Kombi-Rollo (incl. Fliegengaze) und Abdeckrahmen für Dachfenster; eloxierte Aluminiumkabelkanaltechnik mit abnehmbaren Frontteilen für alle Kabel; Wandverstärkung im Krankenraum, Auskleidung des gesamten Decken- und Wandbereiches mit Aluminiumblech, 2mm Stärke; Medioboards/Wandverkleidung; Sauerstoffversorgung (RTW); Krankenraum-Innenverkleidung, 3mm starke Vollkunststoffplatten; Holzfußboden im Krankenraum; Streichfußboden als Bodenwanne; Radkastenverkleidung aus Aluminium-Duettblech; 2 Haltestangen im Deckencenter; Haltegriff, gekröpft am Seiteneinstieg; Haltegriff am Vakuummatratzen-Stauschrank; Haltegriff am Sauerstoffflaschenschrank; Deckencenter/Deckenversorgungseinheit Aluminium, weiß lackiert; Deckenfach im Deckenfenster für 4 Stück Aufnahmehaken für Infusionsbehälter (pendelfrei), Sauerstoffdose für Anschluss eines Flowmeters (Kante abgeschrägt), Platz für "Inkubator-Steckdose"; offene

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Mulde mit Drägerschiene; Decken-Spotleuchte; Deckenlüfter; Kopfschutz Stirnschutzpolster im Einstiegsbereich der Türen; hoher Auszugsschrank in Fahrtrichtung links mit 7 Fachböden; Warmhaltefach, Temperatur auf 37° voreingestellt, thermostatisch geregelt, über 12 V Bordnetz und 230 V Außensteckdose; Kompressor Kühlschrank für Ambulanzfahrzeuge Fa. Eberspächer Volumen 7 l, thermoisoliertes Fach für die Produktunterbringung und Gitter, Temperatur einstellbar zwischen 2,0°C und 8,0°C mit einer Toleranz von +/- 1,5°C; abschließbarer Medikamentenschrank (Türanschlag rechts) am hohen Auszugsschrank; Trennwandschrank mit 6 gleichgroßen Schubfächern; V2A-Schlagschutzbleche/Auslegung; Dachstaufach; Betreuersitz (Dreh-Klappsitz) Fa. Schnierle (Modell: TAF 2); Betreuersitz (Dreh-Klappsitz) Fa. Schnierle (Modell: TAF 2); Ansatzschrank hinten rechts an Vakuummatratzenschrank; Ansatzschrank hinten links an Sauerstoffflaschenschrank; Stryker Power-Load-System im Boden Patientenraum; Netzanschlusststeckdose DEFA Anschlussset 230 V Fa. WAECO; FI Schutzschalter 30 mA; Startsperrung bei Netzeinspeisung über 230 V Gerätestecker; Zentralelektrik Modell Fahrtec "ZSE20" für Kofferaufbau; Notstarteinrichtung; Batterielader der Fa. LEAB 12 V/20 A / Typ: Champ, Anschluss an die Kfz-Batterie; Batterielader der Fa. LEAB Typ: ABC Lader 12 V/30 A Anschluss an die Zusatzbatterie; 230 V Steckdosen im Patientenraum, 3 Stück; zentrale Bedienschalte-Leiste im Deckencenter; zusätzliches el. Bedienpaneel im Behandlungsraum, vom Betreuersitz in Fahrtrichtung links aus zu bedienen; Zusatzschalter für die Decken-Innenbeleuchtung an Seiteneintritt und bei Hecktüren; zentrale Schaltersetzung; Inkubationssteckdose; 12 V Bordspannungsversorgung, 5 Stück; 12 V Fahrzeugsteckdose im Krankenraum, SW rechts; 12 V Bordspannungsversorgung (12 V-Steckdosen); 3 USB Steckdosen (12 V) zur Ladung von Mobiltelefon; Anschluss der Patientendatenerfassung an die Fahrzeugantenne (GSM); 1x12 V (5A) Spannungsversorgung für Navigationsgerät; Spannungsversorgung 12 V (5A) für Drucker an der Rückwand des Fahrerhauses; Verlegung USB Kabel von der Ladehalterung zum Drucker; Rückfahrüberwachung Kamerasystem Typ Hartitec; Sinus Wechselrichter (Spannungswandler) der Fa. LEAB Typ CLP=500 Watt; Decken Spotleuchte 1x über Arbeitsplatte an der Trennwand; aufgesetzte, durchgängige LED Leuchtenbänder Typ Dutch Elektro "Micro Avenue" rechts und links, längs der Trage sowie quer über dem Trennwandschrank, Länge der Hauptleuchten je 2.620 mm; Decken Spotleuchte über Türkontakt des Medikamentenschrankes; LED Leseleuchte im Fahrerhaus, 2 Stück; Einstiegsbeleuchtung Heck und seitlich in LED Technik in Kantenprofil eingearbeitet; stationäre Absauganlage mit einem Unterdruck von mindestens 65 kPa; Multi Gerätehalterung von Fa. MEFINA + Schutztasche; Warmwasserheizung 12 V / 5-7 kW; Luft-Standheizung Webasto 5500; 230 V Heizlüfter (Ecomat 2000); Klimaanlage für den Patientenraum eigenständig; Alkoven Generation 3 für fahrtec Integralversion, je 3 Lichtblöcke mit insgesamt 270° Abstrahlwinkel links und rechts, verbaut unter einer gemeinsamen Blaulichthaube, ausgestattet mit blauen Hochleistungs LEDs mit gerichteter Optik und Weitwinkeloptik, System mit Tag-Nachtschaltung Generation 3 für fahrtec Integralversion; Powerblitz Alkoven Generation 3 für fahrtec Integralversion mit je einem Lichtblock links und rechts, ausgestattet mit blauen Hochleistungs LEDs für Fernwirkung; Heck Balkenkonsole FAHRTEC Integralversion Generation 3 für Kofferaufbau; gerichtete LED Warnanlage (Frontblitzer); Sondersignalanlage Typ 624 mit Verstärker und 2 Druckkammerlautsprechern Fa. Hänisch. Schalldruck >120 dB(A); Durchsagemöglichkeit über ein externes Mikrofon; Martin Horn Anlage, 12 V, Typ 2297 GM, mit 4 Schallbechern; Unterbau Aufnahmekonsole für 2x2 Martinfanfaren; Zusatzschalter (Fußschalter) für Sondersignalauslösung; Rückwärtswarnsystem (2 gelbe Blitzer) am Heckbalken Typ Hänisch SL; Umfeldbeleuchtung eingearbeitet 2 Stück Arbeitsscheinwerfer in LED (1x rechts, 1x links); Umfeldbeleuchtung eingearbeitet 2 Stück Arbeitsscheinwerfer in LED (2x Heck); Seitenbegrenzungsleuchten rechts und rechts; UDS-AT System;

Seite 9 von 66

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Funktechnik/Kommunikation; Fahrzeugbeschriftung/ -beklebung nach Vorgabe Fahrzeughalter; Ablagemöglichkeiten für A4 Orner, Schreibmappe und ähnliches im Fahrerraum, zwischen Fahrer- und Beifahrersitz; Verkleidung der Rückwand des Fahrerhauses zur Schall- und Wärmeisolierung; Trittkanten Aluminium-Tränenblech oder nicht rostendem Strukturblech; Türen und Schränke im unteren, besonders beanspruchten Bereich, mit nicht rostendem Stahl- bzw. Sturkturblech; Abfallbehälter Ingo Man 6L V2A, Desinfektionsmittelspender Hartmann RX5; Handtuchspender; Drucker inkl. Druckerhalterung u. Kabel; Pulsation Fahrzeughalterung inkl. Kabel; Lardis One inkl. Kabel und Gehäuse; Panasonic Toughpad FZ-G1 MedicalPad; Havis Dock Fahrzeughalterung; RAM-Kit Medium; Panasonic FZ-G1 KFZ Ladegerät

Neupreis inkl. MwSt.

120.608,05 EUR

4.3 Mobile medizintechnische Beladung

Die in speziellen Halterungen bzw. Lagerungen mitgeführte und mitversicherte mobile medizintechnische Beladung ist im Einzelnen in der **Anlage 5 (Beladeliste)** aufgeführt.

Die technischen Angaben dazu entstammen zum Teil aus den übergebenen Unterlagen.

Neupreis inkl. MwSt.

71.190,64 EUR

5 Allgemeiner Fahrzeugzustand

Der Pflege- und Erhaltungszustand des in Augenschein genommenen Fahrzeuges wird mit Fahrzeug gepflegt angegeben.

6 Vorschäden / unreparierte Vorschäden

6.1 Vorschäden

Im Rahmen der Besichtigung waren für den Sachverständigen am unzerlegten Fahrzeug keine Spuren eines reparierten Unfallschadens erkennbar. Die Feststellung deckt sich mit den Angaben des Mitgliedes zum Fahrzeugzustand.

6.2 Unreparierte Vorschäden

Das Fahrzeug weist geringe nutzungsbedingte Gebrauchsspuren auf.

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

7 Schadenhergang

Nach den erhaltenen Informationen durch den zum Besichtigungszeitpunkt anwesenden Mitarbeiter des Mitgliedes, Herrn Fehrle, Einsatzleiter Fahrzeug- und Gebäudetechnik, soll der Rettungstransportwagen beim Befahren der Bundesautobahn A10 durch ein Unfallereignis beschädigt worden sein. Beim Wechsel der Fahrbahn, soll es zur rechtsseitigen Kollision mit einem neben dem Rettungstransportwagen fahrenden Lastkraftwagen gekommen sein. Im weiteren Schadenverlauf soll der Rettungstransportwagen dann auf die linke Fahrzeugseite gekippt und auf dieser über die Fahrbahn gerutscht sein.

Ob der Antriebsmotor des Rettungstransportwagen nach dem Kippen durch die Fahrerin abgeschaltet wurde, konnte bis zur Fertigstellung des Gutachten nicht geklärt werden.

Das vorgefundene Schadenbild lässt sich mit der Hergangsschilderung in Einklang bringen.

7.1 Verkehrssicherheit

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrfähig. Die Unfalleinwirkung ist so erheblich, dass die Benutzung des Fahrzeuges technisch ausgeschlossen oder aus sachverständiger Sicht nicht mehr zumutbar ist.

8 Schadenbeschreibung

Das Fahrzeug wurde zunächst durch einen Anstoß im Heckbereich rechts beschädigt. Durch den Umsturz des Fahrzeuges wurde darauffolgend die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt.

8.1 Basisfahrzeug inkl. fest eingebauter Sonderausstattung

8.1.1 Schadenbild Basis-Fahrzeug

- Die Rückwand der Fahrerkabine ist rechts eingedrückt, gestaucht und geknickt.
- Die B-Säule rechts ist samt Verstärkung eingedrückt, durchgedrückt und gestaucht.
- Die Beifahrertür ist eingedrückt, verschrammt und geknickt.
- Der Schweller ist samt Verstärkung eingedrückt und verschrammt.
- Der Aussenspiegel rechts ist verschrammt und gebrochen.
- Die Türscheibe rechts vorn ist gebrochen.
- Die Einstiegsverkleidung vorn rechts ist verschrammt und verformt.
- Das Unterteil Radlauf vorn rechts ist verformt.
- Der Vorderkotflügel rechts ist hinten unten eingedrückt.
- Das Rückwandfenster der Fahrerkabine ist ausgebrochen.
- Die Innenverkleidungen rechts und die Armaturentafel sind durch Glassplitter beschädigt und rechts eingedrückt.

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

- Die Front- / Windschutzscheibe ist gebrochen und wurde durch die Rettungskräfte aufgeschnitten.
- Der linke Aussenspiegel ist gebrochen.
- Der Schloßträger / das Frontmodul ist links gebrochen.
- Die Türscheibe links ist zerbrochen.
- Das Vorderrad links weist eine Schiefstellung auf, so dass hier eine Deformation der Achs-, Lenkungs- und Radaufhängungsteile vorhanden ist.
- Die Verkleidung der Innenleuchte und die Innenleuchte in der Fahrerkabine sind ausgerissen.
- Die Gurtstraffer vorn links und rechts haben ausgelöst.
- Die Sitzkissen und Sitzlehnenbezüge, sowie die Innenverkleidungen teilweise sind durch Blut verschmutzt.
- Der Fensterheber vorn rechts ist verformt und die Türinnenverkleidung vorn rechts ist ausgebrochen.

8.1.2. Schadenbild fest verbauter Sonderaufbau

- Die Heckportaltür rechts ist eingedrückt, eingerissen und samt Scharnieren stark verformt.
- Die Heckleuchte rechts ist ge- und ausgebrochen.
- Der Heckquerträger ist eingedrückt und nach vorn verschoben.
- Der Heckauftritt ist eingedrückt und nach vorn verschoben.
- Der Heckportalrahmen ist rechts und unten eingedrückt und geknickt.
- Die Aussentür hinten rechts ist eingedrückt, gestaucht, im Schloß verkeilt und lässt sich nicht öffnen.
- Der Rahmen der Aussentür hinten rechts ist mehrfach eingedrückt und geknickt.
- Die Kofferseitenwand rechts ist eindrückt und durchgestaucht.
- Die Ansatzblende Kofferaufbau unten rechts ist eingedrückt und gestaucht.
- Die seitliche Einstiegstür rechts ist eingedrückt, verschrammt und ausgerissen.
- Der Rahmen der seitlichen Einstiegstür rechts ist eingedrückt und geknickt.
- Die seitliche Trittstufe unter der seitlichen Einstiegstür ist verformt.
- Die Scheibe der seitlichen Einstiegstür ist zerborsten.
- Die Stauraumklappe vorn rechts ist durchgedrückt, gestaucht und verschrammt.
- Der Rahmen der Stauraumklappe vorn rechts ist mehrfach geknickt und eingedrückt.
- Der Einstiegskasten an der seitlichen Einstiegstür ist eingedrückt, mehrfach geknickt und gebrochen.
- Der Patientenraumholzboden ist hinten und rechts verformt und mehrfach gebrochen.
- Der Spritzfussboden im Patientenraum ist beschädigt.
- Die Vorderwand des Koffers ist vorn rechts eingedrückt und gestaucht.
- Die Konsole der Sondersignalanlage am Heck ist rechts gebrochen.
- Die Blaulichthaube hinten rechts oben ist verschrammt.
- Blaulichthauben vorn rechts und vorn links sind ausgebrochen.

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193
Schadenzentrum Potsdam

- Der Alkhovenanbau über dem Fahrerhausdach ist rechts gebrochen.
- Die Dachluke im Kofferdach ist ausgebrochen.
- Das Kofferdach ist rechts eingedrückt und gestaucht.
- Die Kofferseitenwand links ist vorn und hinten oben, sowie über die gesamte Länge unten eingedrückt, verschrammt und eingerissen.
- Die Stauraumklappe links unten ist verschrammt und verformt.
- Der Rahmen der Stauraumklappe links unten ist eingedrückt und verschrammt.
- Die Stauraumklappe hinten links ist samt Rahmen verformt und verschrammt.
- Die Klappe der Steckdose Fremdstromeinspeisung und die Steckdose sind verformt.
- Die Schränke im Patientenraum sind alle verschoben, gebrochen und ausgebrochen.
- Aufgrund der hohen auf das Fahrzeug durch das Schadenereignis einwirkenden Beschleunigungskräfte von ca. 18,5g sind die Wandhalterungen der mobilen medizintechnischen Beladung und der Tragentisch zu erneuern.
- Die Kabel im Patientenraum sind teilweise ausgerissen.
- Die Halterung des Tragestuhl hinten rechts ist verformt.
- Die Halterungen der Sauerstoffflaschen sind verformt.
- Der Arztsitz und der Betreuersitz im Patientenraum sind beschädigt.
- Die Halterungsschiene der Spritzenpumpe ist verformt.
- Die Navigationskomponenten (nachgerüstet) sind ausgebrochen und durch Glassplitter beschädigt.
- Das FZ-G1 MedicalPad und dessen Halter sind verformt und ausgebrochen.
- Der Schrank vorn innen ist gebrochen.

8.2 Beschädigungen der mobilen medizintechnischen Beladung

Im Zuge der Besichtigung wurden die nachfolgend beschriebenen Beschädigungen festgestellt. Für sicherheitsrelevante Ausrüstungsgegenstände sind zudem die in der Tabelle aufgeführten Prüfungen erforderlich.

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Beladung/Geräte-Nr.:	Schaden	Maßnahmen	Kosten der Überprüfung bzw. der Erneuerung nach WBW in EUR brutto
Druckminderer Weinmann Oxyway Fix, SN: 2115078	beschädigt / verformt	Erneuerung nach WBW	179,60
Druckminderer Weinmann Oxyway Fix, SN: 2200058	beschädigt / verformt	Erneuerung nach WBW	179,60
Blutdruckmessgerät Corpuls Manuell, SN: 200901024	augenscheinlich keine	Funktionsprobe	0,00
Blutdruckmessgerät Corpuls Manuell, SN: 200901025	augenscheinlich keine		0,00
Blutzuckermessgerät Beurer GL44 SN: D17/034821	augenscheinlich keine	Funktionsprobe	0,00
Thermometer Braun ThermoScan Pro 6000, SN: 34720K61123	augenscheinlich keine	Funktionsprobe	0,00
Thermometer Braun ThermoScan Pro 6000, SN: 17020K60450	augenscheinlich keine	Funktionsprobe	0,00
Blutzuckermessgerät Beurer GL44 SN: D17/034822	abhanden gekommen	Erneuerung nach WBW	10,20
Druckminderer Weinmann Oxyway Click, SN: 1000415		Erneuerung nach WBW da Prüfkosten höher als WBW	9,13
Knochenbohrer Teleflex Medical IZ-IO Power Premium SN: J28940	augenscheinlich keine	Funktionsprobe	0,00
Absaugpumpe Weinmann Accuvac Pro, SN: 10892	augenscheinlich keine	Überprüfung	85,16
Defibrillator G.Stemple Corpuls 3 best. aus: Patient Box, SN: 20782707 Display Unit, SN: 20602871 Defib Unit, SN: 22850551	Druckerfach ge- und ausgebrochen	Überprüfung und Reparatur siehe Anlage 6	1.182,27
Beatmungsgerät Weinmann Medumat Standart, SN: 12346 und Life Base 3NG, SN: 6429	augenscheinlich keine	Überprüfung	277,78
Spritzenpumpe Braun Perfusor Space, SN: 458648	Gehäuseoberteil Ecke oben links gebrochen, Antrieb defekt, Display bleibt dunkel	Erneuerung nach WBW da Reparaturkosten höher als WBW siehe KVA-Nr. 2023-30186	848,05
Spritzenpumpe Braun Perfusor Space, SN: 458665	Antrieb defekt, Display bleibt dunkel	Erneuerung nach WBW da Reparaturkosten höher als WBW siehe Anlage 7	848,05
Druckminderer Weinmann Oxyway Fast, SN: 1701842	augenscheinlich keine	Überprüfung	17,85

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Diese Überprüfung beinhaltet nicht die turnusmäßigen Überprüfungen gemäß MPG (Medizinproduktegesetz), MPBetreibV (Medizinprodukte-Betreiberverordnung), Herstellervorgaben oder anderer Vorschriften / Vorgaben.

8.3 Überprüfung der Fahrtrage - Stryker Power Pro XT (SN: 2104003500862) und Tragestuhl Stryker Stair Pro (SN: 2110010000415)

Laut Angaben des Mitgliedes, Herrn Fehrle, Einsatzleiter Fahrzeug- und Gebäudetechnik, war die Patientenliege zum Schadeneintritt nicht belegt.

Durch den Sachverständigen wurde an der Fahrtrage, soweit möglich (bestehend aus Fahrgestell und Oberteil) eine Sichtprüfung durchgeführt. Im Ergebnis der Untersuchung wurde an der Matratzenauflage eine Verformung festgestellt. Die Befestigungselemente, mechanischen Bauteile und die Kunststoffbauteile konnten nur bedingt in Augenschein genommen werden.

Das montierte Rückhaltesystem wurde untersucht, die Funktion der Gurtschlösser geprüft. Es wurden keine Nahtaufweitungen/ -lockerungen an den Gurten und keine Funktionseinschränkungen an den Gurtschlössern festgestellt.

Die Schließzapfen weisen, soweit dies unter der gegebenen Besichtigungsbedingungen erkennbar war, keine Verbiegungen, Verformungen, Einkerbungen oder andere Beschädigungen auf.

Die Auflagenmatratze war von der Trage abgelöst. Die Verschlüsse waren jedoch augenscheinlich unbeschädigt.

Der Tragestuhl konnte, aufgrund des Beschädigungsgrades im Kofferheckbereich rechts, nicht ausreichend in Augenschein genommen werden. Die Koffertür rechts hinten war verkeilt, so dass eine Inaugenscheinnahme des Tragestuhles nur über die Brüche am Schrank hinten rechts stattfinden konnte. Hier ist jedoch von Beschädigungen am Tragestuhl auszugehen.

Die visuelle Inaugenscheinnahme und Funktionsprüfung ersetzt nicht eine eventuell erforderlich werdende Überprüfung durch ein autorisiertes Unternehmen / autorisierte Person gemäß MPG, MPBetreibV, Herstellervorgaben oder anderer Vorschriften / Vorgaben.

Auf Grund der hohen auf das Fahrzeug eingewirkten Beschleunigungskräfte von ca. 18,5g während des Schadenereignisses ist eine Weiternutzung der Fahrtrage und des Tragestuhles nicht mehr gegeben.

Beladung/Geräte-Nr.:	Schaden	Maßnahmen	Kosten der Überprüfung bzw. der Erneuerung nach WBW in EUR brutto
Fahrtrage Stryker Power Pro XT, SN: 2104003500862	beschädigt / verformt	Erneuerung nach WBW	13.671,74
Tragestuhl Stryker Stair Pro SN: 2110010000415	beschädigt / verformt	Erneuerung nach WBW	2.387,14

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

8.4 Notreparatur

Eine Notreparatur ist mit vertretbarem Aufwand nicht möglich.

8.5 Prognoserisiko

Ein Prognoserisiko der geschätzten Reparaturkosten besteht im Bereich des Antriebsmotors hinsichtlich Trockenlaufspuren bzw. eines Wasserschlages, da bisher nicht in Erfahrung gebracht werden konnten, ob die Fahrerin den Motor abgestellt hat oder dieser nach dem Kippen auf die Seite, in Ermangelung ausreichender Schmierung oder durch Eintreten von Wasser in den Verbrennungsraum, selbstständig zum Stehen kam.

Zudem besteht an den im Kofferaufbau verlegten Sauerstoffleitungen und elektrischen Verbindungen das Risiko von Beschädigungen. Beschädigungen an weiteren Einbauten im Kofferaufbau und Fahrgastraum sind ebenfalls möglich und nicht auszuschließen.

8.6 Abzüge Neu für Alt

Ein Abzug „neu für alt“ gemäß AKB ist nicht vorzunehmen.

9 Wiederbeschaffungswert

Der Wiederbeschaffungswert wurde am Markt unter Beurteilung vergleichbarer Fahrzeuge, jedoch auch anderer Aufbauhersteller, deren Zustände, Ausstattungen und Laufleistungen ermittelt, sowie nach Abwerteverhalten für Rettungsfahrzeuge bewertet.

Hierbei wurden der allgemeine Zustand des Fahrzeuges, das Fahrzeugalter, die Laufleistung und die **nach den Bedingungen gesamte mitversicherte medizintechnische Beladung** berücksichtigt.

9.1 Wiederbeschaffungswert inkl. fest eingebauter Sonderausstattung

Der Wiederbeschaffungswert für das Fahrzeug einschließlich der **fest verbundenen medizintechnischen Sonderausstattung** beträgt daher

inkl. MwSt. 162.000,00 EUR (Pkt.1a)

9.2 Wiederbeschaffungswert der mobilen medizintechnischen Beladung

Der Wiederbeschaffungswert der **mobilen medizintechnischen Beladung** beträgt

inkl. MwSt. 38.687,26 EUR (Pkt.1b)

Hier ist zu beachten, dass die mit Rechnungen belegte mobile medizintechnische Beladung exakt nach Rechnungsbetrag berücksichtigt wurde.

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Zusätzlich vorhandene mobile medizintechnische Beladung, die auf dem Fahrzeug vorhanden war, wurde auf Basis von Vergleichspreisen bewertet, da zum Zeitpunkt der Gutachtenbearbeitung und -erstellung keine Rechnungsnachweise übergeben waren.

9.3 Wiederbeschaffungswert gesamt

Der Wiederbeschaffungswert für ein gleichartiges Fahrzeug **inkl. der mobilen medizintechnischen Ausrüstung** wird auf

inkl. MwSt. 200.687,26 EUR (Pkt.1)

geschätzt.

10 Schadenbehebung und Reparaturkosten

Die Kalkulation der Reparaturkosten erfolgte mit den Stundensätzen der angegebenen Werkstatt, Fahrtec Systeme GmbH, 17034 Neubrandenburg.

- ET-Aufschläge/Verbringungskosten nicht mit kalkuliert

Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug wäre eine Reparatur des Fahrzeuges beim Aufbauhersteller, Fahrtec Systeme GmbH, erforderlich. Das Fahrzeug könnte nicht auf eigener Achse zum Aufbauhersteller verbracht werden. Aufgrund des eingetretenen Totalschaden, fallen jedoch keine Verbringungskosten an, da keine Reparatur vorgenommen wird.

Die Reparaturkosten für das Fahrzeug insgesamt, einschließlich der mobilen medizintechnischen Beladung ergeben sich aus

10.1 Reparaturkosten Fahrzeug inkl. fest eingebauter Sonderausstattung

- siehe Pkt. 8.1

inkl. MwSt. 181.695,59 EUR (Pkt.3a)

10.2 Reparaturkosten mobile medizintechnische Beladung

- siehe Pkt. 8.2 und 8.3

inkl. MwSt. 19.696,56 EUR (Pkt.3b)

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

10.3 Prognoserisiko

- siehe Pkt. 8.6

inkl. MwSt.

30.000,00 EUR (Pkt.3c)

10.4 Abzüge NfA

- siehe Pkt. 8.7

inkl. MwSt.

0,00 EUR (Pkt.3d)

10.5 Reparaturkosten gesamt

inkl. MwSt.

231.392,15 EUR (Pkt.3)

11 Restwerte

Es wurden Restwertangebote über die Restwertbörsen car.tv (**Anlage 3**) und AutoOnline.de (**Anlage 4**) eingeholt.

11.1 Restwertangebote Basisfahrzeug inkl. fest eingebauter Sonderausstattung

Angebot zum Restwert

(Höchstgebot aus Restwertbörse www.cartv.eu)

Höchstbieter MALAVC d.o.o

inkl. MwSt.

25.555,00 EUR (Pkt.2a)

Höchstbieter

: MALAVC d.o.o
Savinjska cesta 5
SLO-3331 Nazarje

Abwicklung über

: www.cartv.eu/all4you

Telefonnummer

: 089-630209-24

E-Mail

: info@cartv.eu

Angebotsgültigkeit bis

: 03.04.2023

CARTV-Nr.

: 2311E1EBF

CARTV-Service-ID

: 106061838

Angebots-Frist verlängert bis: nicht zugestimmt

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Mit der Firma cartv wurde am 08.03.2023 per Telefon Kontakt aufgenommen und die Verlängerung der Gebotsbindefrist um 8 Wochen angefragt. Einer Verlängerung wurde nicht zugestimmt.

Die Restwertangebote verstehen sich ohne mobile medizintechnische Beladung.

Es ist zu beachten, dass vor Veräußerung des Fahrzeuges zum Restwert der Versicherer zu konsultieren ist und die Angebotsfristen zu beachten sind.

11.2 Restwert mobile medizintechnische Beladung

Ausweislich der Restwertermittlung für mobile medizintechnische Beladung
(**Anlage 5, Beladeliste**) ermittelt sich der Restwert der Beladung mit:

inkl. MwSt.

18.990,70 EUR (Pkt.2b)

Der Restwert entspricht dem Zeitwert/Wiederbeschaffungswert der Geräte abzüglich der Kosten der schadenbedingten Überprüfung/Reparatur als Restwertminderung. Eine Restwertminderung für Überprüfungs-, Umbau- und Reparaturkosten ist nicht zu begründen, da unfallursächliche Schäden nicht festgestellt wurden bzw. zuordnungsfähig sind.

Inwieweit die komplette mobile medizintechnische Beladung zur Weiternutzung beim Mitglied verbleibt, konnte zunächst nicht geklärt werden. Nach den Bedingungen (AKB) verbleiben Rest- und Altteile beim Mitglied.

11.3 Restwert gesamt

Restwert gesamt

inkl. MwSt.

44.545,70 EUR (Pkt.2)

12 Beurteilung

Die zu erwartenden Reparaturkosten inkl. Prognoserisiko übersteigen den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges einschließlich der mitgedeckten mobilen medizintechnischen Beladung.

Nach den kaskovertragsrechtlichen Bedingungen liegt ein **Totalschaden** vor.

13 Schlussbemerkung

Die Schadenaufnahme und Bearbeitung des Gutachtens erfolgte durch den Sachverständigen Jan Zimmermann.

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193
Schadenzentrum Potsdam

Reparaturkosten-Kalkulation (DAT System)

Vorgangsname S03JZ230193

=====

Vorgangsname : S03JZ230193
:
Amtliches : TF-RD 2831
Kennzeichen
Fahrzeugart : Sonderfahrzeug
Hersteller : Mercedes-Benz
Haupttyp : Sprinter III Pritsche
Untertyp : 519 CDI RWD
VIN : W1V9071531N141262
Erstzulassung : 06.04.2022
Letzte Zulassung : 06.04.2022
Laufleistung laut : 31354
Tacho
Nächste : 04.2023
Hauptuntersuchung

Serienausstattung

70406 Antriebsart: Heckantrieb*
48370 Radstand 3665 mm*
32803 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
44004 Stahlfelgen 5,5x16
05407 Zul. Gesamtgewicht 5,00 t

Sonderausstattung

27110 1 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
37808 Ablagefach oberhalb Frontscheibe
26802 Airbag Beifahrerseite
70100 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
77702 Auspuff vor Hinterachse links
15515 Außenspiegelfuß verlängert links/rechts
25702 Außentemperaturanzeige
73210 Batterietrennschalter 1-polig
37609 Einstiegsleuchten
75931 Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)*
28808 Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
26901 Kopf-Airbag-System (Windowbag)
69505 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
92530 Motor 3,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT*
76104 Motorabtrieb vorn mit Träger für zusätzlich Kühlmittel Verdichter
67308 Reifen 205/75 R16C 110/108 Q
25802 Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen)
39605 Rückspiegel innen
10103 Rückwand mit Fenster
77227 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
42205 Schlechtwege-Fahrwerk

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193
Schadenzentrum Potsdam

20403 Schmutzfänger vorn
30101 Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder (Fahrerhaus)
32101 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
32100 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
73209 Trennrelais bei Batterie zusätzlich
28308 Verkleidung Rückwand
73020 Vlies-Batterie 95 Ah
42305 Vorderachse verstärkt
22403 Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
28507 Zusatzheizung (Warmwasser)

Zusatzausstattungen

5,0 Tonner
98103 Nebelscheinwerfer
Abgriff ABH-Sondersignale Cockpit
Ablagefach unter Cockpit
Ablieferungsinspektion für Feuerwehrfahrzeuge
Aktiver Brems-Assistent
Akustikpaket
Armauflage, Fahrer- und Beifahrertür
Armlehne für Beifahrersitz
Armlehne für Fahrersitz
Basic
BAUREIHE 907 TRANSPORTER VS30
Baureihe C907 / C910 Sprinter
Baureihe C907 VS30 RWD
Berganfahrhilfe
BERLIN
DIGITALES RADIO (DAB)
Drehmomentbegrenzer deaktiviert
Elektr. Ausrüstung für Blinkleuchten zusätzlich
Elektrik für Fremdaufbau
Erweiterung PSM Standardkontakt
Europa
FAHRERHAUS
Fahrgestell mit Fahrerhaus
Fahrlichtassistent
Fahrzeug mit hoheitlicher Aufgabe
Fahrzeug ohne Geschwindigkeits-Begrenzung EG
Fußmatten Allwetter
Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz
Haupttank 71 Liter
Headunit ECE/RoW
Heckleuchten in Teil-LED-Technik
HOLD-Funktion
Klemmleiste für Elektroanschluss
Komfort-Dachbedieneinheit
Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe
LACKFARBE REINWEISS MB 9678
LED High Performance-Scheinwerfer
Ledernachbildung ARTICO schwarz

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193
Schadenzentrum Potsdam

LINKS-LENKUNG

Lordosenstütze Beifahrersitz
Lordosenstütze Fahrersitz
Längsträgerverstärkung
Model: 519 FG 4X2 3665
Motor-Weiterlauf-Schaltung (MWS)
Motorausführung Euro VI
Multifunktionslenkrad
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
OBD (On Board Diagnose) Stufe D
Regensensor
Schlußlampenleitungssatz verlängert
Schlußquerträger geschraubt
Seitenwind-Assistent
Sitzbelegungserkennung Fahrersitz
Sonderfahrzeug VSF
Stabilisierung Stufe III
Steckdose im Fahrerhaus
Thorax-Pelvis-Sidebag Beifahrer
Thorax-Pelvis-Sidebag Fahrer
Ultracap - Verriegelung Automatgetriebe
Umrißleuchten
Unterlegkeil
Verbandstasche
Verstärkung Rohbau
Vliesbatterie 12 V 92 Ah
Vorbereitung für seitliche Markierungsleuchten
Vorderachse mit erhöhter Traglast
VORRÜSTUNG ELEKTRIK RUECKFAHRHILFE
Vorrüstung für Restlaufaufzeichnungsgerät
Zusatzbatterie für Nachrüstverbraucher, Innenraum
Reifen: 205/75R16C 110 R

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

ERSATZTEILE

Preisdatum: 04.01.2023

DVN	ETN	Benennung	Anzahl	Preis pro Stück	Gesamt- preis
2700	A9066460330	RUECKWAND	1	543,31	543,31
2716	A9066460137	VERSTAERKUNG RUECKWAND R.U.	1	166,34	166,34
3012	A9066300677	BEPLANKUNG TUERAUSSCHNITT KPL. V.R.	1	645,23	645,23
3022	A9066300206	B-SAEULE INNEN R.O.	1	283,28	283,28
3024	A9066102425	B-SAEULE INNEN R.U.	1	49,69	49,69
5590	A9016780210	GLASSCHEIBE RUECKWAND	1	43,76	43,76
5591	A9016780520	DICHTUNG GLASSCHEIBE RUECKWAND	1	32,75	32,75

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193
Schadenzentrum Potsdam

7218	A9066101130	7390	QUERTRAEGER B-SAEULE R.A.	1	148,33	148,33
12010	A9066800006		INSTRUMENTENTAFEL	1	502,92	502,92
12423	A9066890098		DICHTUNG INSTRUMENTENTAFEL	1	11,98	11,98
			AN WINDSCHUTZSCHEIBE			
20112	A9067200105		TUER V.R.	1	721,48	721,48
20116			REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	N000000001875		SCHRAUBE M8 X 20	5	0,65	3,25
	A0019983523		SCHUTZKAPPE	2	0,41	0,82
	A1409870040		GUMMIPUFFER	1	2,18	2,18
	N000000006704		SCHRAUBE	3	0,85	2,55
	A0039975786		VERSCHLUSSSTOPFEN	1	0,71	0,71
	A9067200098		ABDICHTUNG	1	2,70	2,70
	A0039981450		VERSCHLUSSSTOPFEN	2	1,05	2,10
	A1409843029		SCHRAUBE	3	2,36	7,08
20452	A9067250310		KURBELFENSTER TUER V.R.	1	158,08	158,08
20491	A9067200817		FENSTERFUEHRUNGSSCHIENE TUER	1	55,25	55,25
			V.L.			
20492	A9067200917		FENSTERFUEHRUNGSSCHIENE TUER	1	55,25	55,25
			V.R.			
20912	A9067200146		FENSTERHEBER TUER V.R.	1	105,28	105,28
21383	A9066711720		ABDICHTUNG ECKFENSTER TUER	1	24,49	24,49
			V.L.			
21384	A9066711820		ABDICHTUNG ECKFENSTER TUER	1	24,49	24,49
			V.R.			
21912	A9067201735		TUERSCHLOSS V.R.	1	86,95	86,95
21932	A9067200004		SCHLIESOESE TUER V.R.	1	8,93	8,93
22212	A9067270171	7J69	TUERVERKLEIDUNG V.R.	1	149,98	149,98
22225			REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	A9067660038	7J69	ABDECKUNG	1	1,80	1,80
	N000000002193		SCHRAUBE	2	1,15	2,30
	A9066860407	7J69	ABDECKUNG	1	1,30	1,30
	A0007270080		CLIP	2	2,33	4,66
	A0099907404		SCHRAUBE	8	0,49	3,92
	A0009912771		CLIP	11	0,61	6,71
	A9017220027		LAGER	2	1,26	2,52
22226			REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	A9067660138	7J69	ABDECKUNG	1	1,80	1,80
	N000000002193		SCHRAUBE	2	1,15	2,30
	A9066860407	7J69	ABDECKUNG	1	1,30	1,30
	A0007270080		CLIP	2	2,33	4,66
	A0099907404		SCHRAUBE	8	0,49	3,92
	A0009912771		CLIP	11	0,61	6,71
	A9017220027		LAGER	2	1,26	2,52
22248	A9067270330		DICHTFOLIE TUER V.R.	1	15,61	15,61
22602	(A9066900500	9B51	ZIERLEISTE TUER V.R.	1	73,34	73,34
23111			KPL.-TEIL NICHT MEHR	1		
			LIEFERBAR EINZELTEILE			
			BESTELLUNG			
	A0008105819		AUSSENSPIEGELFUSS L.	1	100,75	100,75
	A0008208708		ELEKTROMOTOR	1	49,37	49,37
			SPIEGELVERSTELLUNG L.			
	A0008111022		ABDECKSCHALE L.	1	20,93	20,93



Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

	A0018228920	BLINKLEUCHTE AUSSENSPIEGEL L.	1	28,53	28,53
	A0008130436	RAHMEN AUSSENSPIEGEL L.	1	12,75	12,75
	A0028115233	SPIEGELGLAS L.	1	56,57	56,57
	A0028113933	SPIEGELGLAS WEITWINKEL L.	1	59,19	59,19
23112		KPL.-TEIL NICHT MEHR LIEFERBAR EINZELTEILE BESTELLUNG	1		
	A0008106119	AUSSENSPIEGELFUSS R.	1	100,75	100,75
	A0008208708	ELEKTROMOTOR SPIEGELVERSTELLUNG R.	1	49,37	49,37
	A0008111122	ABDECKSCHALE R.	1	20,93	20,93
	A0018229020	BLINKLEUCHTE AUSSENSPIEGEL R.	1	28,53	28,53
	A0008130536	RAHMEN AUSSENSPIEGEL R.	1	12,75	12,75
	A0028115333	SPIEGELGLAS R.	1	56,57	56,57
	A0028114033	SPIEGELGLAS WEITWINKEL R.	1	59,19	59,19
23911	A1268201301	EINSTIEGSLEUCHTE TÜR V.L.	1	8,00	8,00
30401	A0009148889 7F61	BEZUG SITZKISSEN V.L.	1	140,20	140,20
30402	A0009148889 7F61	BEZUG SITZKISSEN V.R.	1	140,20	140,20
30711	(A0009146988 7F61	LEHNENBEZUG SITZ V.L.	1	162,92	162,92
30712	(A0009146988 7F61	LEHNENBEZUG SITZ V.R.	1	162,92	162,92
33811	(A9068600285 9A86	SICHERHEITSGURT V.L.	1	220,44	220,44
33812	(A9068600485 9A86	SICHERHEITSGURT V.R.	1	220,44	220,44
33861	(A9068600369	VERSCHLUSS SICHERHEITSGURT V.L.	1	76,42	76,42
33862	A2108603869	VERSCHLUSS SICHERHEITSGURT V.R.	1	31,59	31,59
34111	(A9066901650 7J76	DACHVERKLEIDUNG V.	1	292,19	292,19
34451		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	A9066950130 7J69	ABDECKUNG	1	12,96	12,96
	A9066950214	HALTER	1	22,24	22,24
	A9438430530 7D66	ABDECKUNG	1	6,23	6,23
	A9438400124 7D66	TRAEGER	1	66,12	66,12
34490	A6398100517	INNENRUECKSPIEGEL	1	33,75	33,75
	A9016710115	PLATTE INNENSPIEGEL	1	3,11	3,11
	A005989477109	KLEBMASSE INNENSPIEGEL	1	11,69	11,69
34550	A9018200101	INNENLEUCHTE V.	1	17,08	17,08
35011	(A9066922300 7J69	VERKLEIDUNG A-SAEULE L.O.	1	60,59	60,59
35012	(A9066922400 7J69	VERKLEIDUNG A-SAEULE R.O.	1	60,59	60,59
35031	(A9066880206 7J69	VERKLEIDUNG A-SAEULE L.U.	1	16,34	16,34
35121	(A9066922800 7J69	VERKLEIDUNG B-SAEULE L.	1	66,27	66,27
35122	(A9066922900 7J69	VERKLEIDUNG B-SAEULE R.	1	66,27	66,27
36501	(A9066864210 7J69	EINSTIEGSVERKLEIDUNG V.L.	1	33,64	33,64
36995	(A9066901541 7L22	VERKLEIDUNG TRENNWAND O.	1	244,72	244,72
36996	(A9066901041 7L22	VERKLEIDUNG TRENNWAND U.	1	244,72	244,72
37025	A9066121010	VERSTAERKUNG RUECKWAND U.	1	95,26	95,26
37111	A9066860507 7J69	EINSTIEGSLEISTE V.L.	1	6,95	6,95
43000	A9068800203	FRONTMODUL	1	249,76	249,76
43758		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	N0000000001475	SCHRAUBE M6 X 12	6	0,50	3,00
	N007337004003	NIET	7	0,37	2,59

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193
Schadenzentrum Potsdam

	A9066230625	ABSTUETZUNG R.O.	1	8,44	8,44
	A9066230825	ABSTUETZUNG R.U.	1	7,79	7,79
44910	A9066700501	WINDSCHUTZSCHEIBE	1	267,32	267,32
	A9066710020	ABDICHTUNG WINDSCHUTZSCHEIBE	1	31,00	31,00
	A9736700093	KLEBESATZ WINDSCHUTZSCHEIBE	1	79,52	79,52
	A9016710115	PLATTE INNENSPIEGEL	1	3,11	3,11
	A005989477109	KLEBMASSE INNENSPIEGEL	1	11,69	11,69
45340	A9068201026	REGEN-/LICHTSENSOR	1	191,11	191,11
45341	A9068220035	REGEN-/LICHTSENSOR	1	4,10	4,10
		ABDECKKAPPE			
60020	A9063305106	ACHSKOERPER V.	1	914,76	914,76
60531	A9063220544	GUMMIPUFFER	1	21,99	21,99
		VORDERACHSTRAEGER L.			
61210	A9063232565	STABILISATOR V.	1	144,98	144,98
61431	A9063201789	VERBINDUNGSSTANGE V.L.	1	54,97	54,97
61511	A9063304007	QUERLENKER V.L.	1	340,59	340,59
62011	A906330362006	ACHSSCHENKEL V.L.	1	333,83	333,83
62211		TEIL ERSETZT DURCH	1		
63301	A9063310626	FEDERSPANNPLATTE V.L.	1	80,54	80,54
63325		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	A9073220400	FEDERLAGER L.A.	1	10,43	10,43
	A9063220319	FEDERLAGER L.O.	1	19,54	19,54
	A9073220300	FEDERLAGER L.U.	1	9,30	9,30
65000	A9064601700	LENKUNG KPL.	1	1.892,41	1.892,41
66501	205/75R16C	REIFEN - 205/75R16C 110 R	1	100,00	100,00
66531	*AA0014013602 FKZ	FELGE V.L.	1	119,15	119,15*
		ALKHOVEN FRONT FAHRTEC	1*	1.560,00	1.560,00*
		ARMLEHNE FUER ARZTSITZ	1*	204,00	204,00*
		ARZTSITZ	1*	1.026,00	1.026,00*
		BEKLEBUNG FAHRZEUG NACH VORGABEN FAHRZEUGHALTER	1*	3.360,00	3.360,00*
		BETREUERSITZ	1*	2.376,00	2.376,00*
		DICHTUNGEN ZWISCHEN	1*	204,00	204,00*
		KOFFERAUFBAU UND FAHRERHAUS			
		DRUCKER INKL.	1*	500,00	500,00*
		DRUCKERHALTERUNG U. KABEL			
		FOLIE FUER MATTIERUNG DER FENSTER	1*	138,00	138,00*
		HALTERUNG TRAGESTUHL	1*	408,20	408,20*
		HALTERUNG FUER 2 11LTR.	1*	266,11	266,11*
		SAUERSTOFFFLASCHEN ZWISCHEN FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ			
		HALTERUNG FUER 2	1*	137,45	137,45*
		SAUERSTOFFFLASCHEN HINTEN LINKS			
		HAVIS DOCK FAHRZEUGHALTERUNG	1*	800,00	800,00*
		HECKBALKEN FAHRTEC	1*	2.700,00	2.700,00*
		HOLZFUSSBODEN IM	1*	456,00	456,00*
		PATIENTENRAUM (AUSGELEGT FUER DIE AUFNAHME VON STRYKER POWERLOAD)			
		INNENBELEUCHTUNG	1*	144,00	144,00*

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193
Schadenzentrum Potsdam

ISOLIERUNG KOFFER WAND UND DECKENBEREICH	1*	870,00	870,00*
KOMPRESSORKUEHLSCHRANK	1*	1.128,00	1.128,00*
KONTURMARKIERUNG (UMRAHMUNG)	1*	1.020,00	1.020,00*
REFLEXFOLIE			
LARDIS ONE INKL. KABEL UND GEHAEUSE	1*	3.050,00	3.050,00*
PVC BODENBELAG	1*	750,00	750,00*
PANASONIC FZ-G1 KFZ LADEGERAET	1*	200,00	200,00*
PANASONIC TOUGHPAD FZ-G1 MEDICALPAD	1*	3.772,00	3.772,00*
PATIENTENRAUMVOLLHAUSKLEIDUNG MIT VOLLKUNSTSTOFF	1*	1.056,00	1.056,00*
PULSATION FAHRZEUGHALTERUNG INKL. KABEL	1*	245,00	245,00*
RAM-KIT MEDIUM	1*	85,00	85,00*
REIFENDRUCKANGABEN	4*	7,50	30,00*
SAUERSTOFFFLASCHENSCHRANK	1*	1.440,00	1.440,00*
SAUERSTOFFVERSORGUNGSTECHNIK	1*	2.910,00	2.910,00*
SONDERSIGNALANLAGE	1*	1.860,00	1.860,00*
TRAGENTISCH STRYKER POWER PRO XT	1*	23.921,70	23.921,70*
TRENNWANDSCHRANK KOMPLETT	1*	5.640,00	5.640,00*
TRENNWANDVERKLEIDUNG WEISS	1*	720,00	720,00*
TRITTBLENDE SEITLICHE	1*	216,00	216,00*
EINSTIEGSTUER			
TRITTSTUFE IM HECKBEREICH	1*	630,58	630,58*
TUERBLATTVERKLEIDUNGEN AUS ALUMINIUMBLECH	1*	180,00	180,00*
V2A SCHLAGSCHUTZBLECH	1*	84,00	84,00*
V2A SCHLAGSCHUTZBLECH (2)	1*	120,00	120,00*
VAKUUMMATRZENSCHRANK	1*	732,00	732,00*
VERSTAERKUNG DER WAND UND DECKEN MIT ALUMINIUMBLECHEN	1*	720,00	720,00*
VOLLALUMINIUM WECHSELKOFFER TYP FAHRTEC	1*	17.400,00	17.400,00*
WANDHALTERUNG ABSAUGPUMPE	1*	153,91	153,91*
WANDSCHIENE FUER BEFESTIGUNG DER SPRITZENPUMPEN	2*	163,97	327,94*
ZENTRALELEKTRIK MODEL FAHRTEC	1*	3.504,00	3.504,00*

Nebenkosten:

DVN	Benennung		Gesamt- preis
90707	UNTERBODENSCHUTZMATERIAL	1	15,00
98903	HOHLRAUMSCHUTZMATERIAL	1	20,00
99029	FUELLMITTEL KLIMAANLAGE	1	150,00
99040	SCHWEMMMATERIAL	1	20,00

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

99098 DICHTMATERIAL 1 200,00

Arbeitslohn:

DVN	R	APN	Benennung	Arbeits- art	Arbeits- zeit	Gesamt- preis
C						
2700	E	64-6034 01	BEPLANKUNG RUECKWAND MIT FENSTERAUSSCHNITT AM FAHRERHAUS VOLLSTAENDIG ERN. (PRITSCHEN ABGEBAUT)	K3	21,08	3.162,00
	D	#64-5618 01	ANBAUTEILE BEI ERNEUERUNG DER RUECKWAND AM FAHRERHAUS A+E UMFASST: SONNENBLLENDE L. ERN., SONNENBLLENDE R. A+E/ERN., SONNENBLLENDE R. ERN., ABLAGE UEBER WINDSCHUTZSCHEIBE L. A+E/ERN., ABLAGE UEBER WINDSCHUTZSCHEIBE R. A+E/ERN., INNENBELEUCHTUNG IM FAHRERHAUS A+E/ERN., VERKLEIDUNG A-SAEULE L. A+E/ERN., VERKLEIDUNG A-SAEULE L.O. A+E/ERN., VERKLEIDUNG A-SAEULE R. A+E/ERN., VERKLEIDUNG A-SAEULE R.O. A+E/ERN., VERKLEIDUNG AN TUERSAEULE DER FAHRERTUER A+E/ERN., VERKLEIDUNG AN TUERSAEULE DER FAHRERTUER ERN., VERKLEIDUNG AN TUERSAEULE DER BEIFAHRERTUER A+E/ERN., VERKLEIDUNG AN TUERSAEULE DER BEIFAHRERTUER ERN., VERKLEIDUNG TRENNWAND O. A+E/ERN., VERKLEIDUNG TRENNWAND U. A+E/ERN., RUECKWANDFENSTER A+E, DICHTUNG RUECKWANDFENSTER A+E/ERN., FAHRERSITZ A+E, BEIFAHRERSITZ A+E, DACHVERKLEIDUNG V. A+E/ERN., SONNENBLLENDE L. A+E/ERN.	K3	2,25	337,50
	A	60-6906 01	PRITSCHEN VOLLSTAENDIG A+E ZU: PRITSCHEN AB 3000 MM	K3	4,42	663,00
2716	E	ARBEITSAUFWAND	VERSTAERKUNG RUECKWAND R.U. A+E/ERN.	K3	4,08	612,00
	E	91-3603 01	BEIFAHRERSITZ A+E/ERN. UMFASST: BEIFAHRERSITZ A+E	K1	0,50	75,00
	A	91-3590 01	ZUSATZ ZU VORDERSITZ / VORDERSITZLEHNE ERN. (FZG. MIT ARMLEHNE)	K1	0,17	25,50
3022	E	63-6150 01	TUERSAEULE NACH BEIFAHRERTUER	K3	1,58	237,00

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193
Schadenzentrum Potsdam

		ERN.			
		(BEPLANKUNG AUSGEBAUT)			
3024	E ARBEITSAUFWAND	B-SAEULE INNEN R.U. A+E/ERN.	K3	3,25	487,50
	A ARBEITSAUFWAND	SENSOR FUER WINDOWBAG V.R. A+E	E1	0,92	138,00
		UMFASST: VERKLEIDUNG AN			
		TUERSAEULE DER BEIFAHRERTUER			
		A+E/ERN., VERKLEIDUNG AN			
		TUERSAEULE DER BEIFAHRERTUER			
		ERN.			
	E 68-1307 01	VERKLEIDUNG EINSTIEG INNEN V.R.	K1	0,25	37,50
		A+E/ERN.			
		UMFASST: VERKLEIDUNG EINSTIEG			
		INNEN V.R. A+E/ERN.,			
		EINSTIEGSLEISTE V.R. A+E/ERN.			
5590	E 67-5045 01	RUECKWANDFENSTER ERN.	K3	0,92	138,00
		UMFASST: RUECKWANDFENSTER A+E,			
		DICHTUNG RUECKWANDFENSTER			
		A+E/ERN., VERKLEIDUNG TRENNWAND			
		O. A+E/ERN., VERKLEIDUNG			
		TRENNWAND U. A+E/ERN., FZG.			
		INNEN VON GLASSPLITTER REINIGEN			
6200	V #40-7501 01	FAHRZEUGRAHMEN VERMESSEN	K1	1,50	225,00
7218	E ARBEITSAUFWAND	QUERTRAEGER B-SAEULE R.A. ERN.	K3	2,92	438,00
	A 68-1042 01	ZUSATZ ZU A-SAEULEN VERKLEIDUNG	K1	0,17	25,50
		L. A+E/ERN.			
		(FZG. MIT WINDOW-AIRBAG)			
	A 68-1045 01	ZUSATZ ZU A-SAEULEN VERKLEIDUNG	K1	0,17	25,50
		R. A+E/ERN.			
		(FZG. MIT WINDOW-AIRBAG)			
12010	E 68-4635 01	INSTRUMENTENTAFEL A+E/ERN.	K3	0,42	63,00
		(AUSGEBAUT)			
	A 68-4605 01	INSTRUMENTENTAFEL A+E	K3	2,83	424,50
	A 68-4663 01	ZUSATZ ZU INSTRUMENTENTAFEL MIT	K3	0,42	63,00
		BEIFAHREIRAIRBAG A+E			
12423	E ARBEITSAUFWAND	ABDICHTUNG INSTRUMENTENTAFEL AN	K3	0,17	25,50
		WINDSCHUTZSCHEIBE A+E/ERN.			
20080+E	ARBEITSAUFWAND	B-SAEULE MIT EINSTIEG R. ERN.	K3	13,33	1.999,50
20111	A 72-1051 01	FAHRERTUER A+E	K1	0,92	138,00
		UMFASST: FAHRERTUER EINSTELLEN			
20112	E 72-1521 01	BEIFAHRERTUER ERN.	K1	1,17	175,50
		OHNE: TEILE UMBAUEN			
		UMFASST: BEIFAHRERTUER A+E,			
		BEIFAHRERTUER EINSTELLEN			
	Z 72-2121 01	BEIFAHRERTUER Z+Z	K1	2,83	424,50
		(TEILE VON TUEER ZU TUEER			
		UMMONTIEREN			
		(TUEER AUSGEBAUT)			
		UMFASST: LAUTSPRECHER IN DER			
		BEIFAHRERTUER A+E/ERN.			
		(TUEERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT),			
		ZIERLEISTE TUEER V.R. A+E/ERN.,			
		AUSSENGRIFF BEIFAHRERTUER			

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

A+E/ERN., LAGERBUEGEL
AUSSENGRIFF BEIFAHRTUER
A+E/ERN. (TUERVERKLEIDUNG
AUSGEBAUT), AUSSENSPIEGEL R.
A+E, AUSSENSPIEGEL R. A+E/ERN.,
MOTOR FUER AUSSENSPIEGEL
ELEKTR. R. A+E/ERN.,
SPIEGELVERSTELLUNG R.A.
A+E/ERN., GEHAEUSE FUER
AUSSENSPIEGEL R. ERN.,
BLINKLEUCHTE R. SEITL. ERN.,
RAHMEN AUSSENSPIEGEL R.
A+E/ERN., GLAS FUER
AUSSENSPIEGEL R. ERN.,
WEITWINKELSPIEGELGLAS R. ERN.,
ABDECKUNG SPIEGELDREIECK AUSSEN
R., DRUCKSENSOR SIDEBAG R.
A+E/ERN., SCHALTER FUER
FENSTERHEBER DER BEIFAHRTUER
A+E/ERN., KABELSATZ TUE V.R.
A+E/ERN., TUEHALTER DER
BEIFAHRTUER ERN., ABDICHTUNG
BEIFAHRTUER O. A+E/ERN.,
KURBELFENSTER DER BEIFAHRTUER
A+E, KURBELFENSTER / SCHEIBE
DER BEIFAHRTUER ERN.,
FUEHRUNG FUER KURBELFENSTER AN
DER BEIFAHRTUER ERN.,
FENSTERHEBER BEIFAHRTUER
A+E/ERN., ECKFENSTER / SCHEIBE
DER BEIFAHRTUER A+E/ERN.
UMFASST: GGF. DICHTUNG ERN.,
DICHTRAHMEN VOM ECKFENSTER DER
BEIFAHRTUER ERN., TUESSCHLOSS
AN DER BEIFAHRTUER A+E/ERN.,
STUEGERGERAET BEIFAHRTUER
A+E/ERN. (TUERVERKLEIDUNG
AUSGEBAUT), INNENVERRIEGELUNG
BEIFAHRTUER A+E/ERN.
(TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT),
SEILZUG FUER INNENBETÄTIGUNG
BEIFAHRTUER A+E/ERN.,
HALTEGRIFF BEIFAHRTUER INNEN
A+E/ERN., TUERVERKLEIDUNG INNEN
DER BEIFAHRTUER A+E,
TUERVERKLEIDUNG INNEN DER
BEIFAHRTUER A+E/ERN.,
DICHTFOLIE BEIFAHRTUER
A+E/ERN. (TUERVERKLEIDUNG
AUSGEBAUT), TUERTASCHE
BEIFAHRTUER ERN.

20491 E 72-5121 01

FUEHRUNG FUER KURBELFENSTER AN K1 1,50 225,00

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

		DER FAHRERTUER ERN. UMFASST: KURBELFENSTER DER FAHRERTUER A+E, KURBELFENSTER / SCHEIBE DER FAHRERTUER ERN., FENSTERHEBER FAHRERTUER A+E/ERN., STEUERGERAET FAHRERTUER A+E/ERN. (TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT), HALTEGRIFF FAHRERTUER INNEN A+E/ERN., TUERVERKLEIDUNG INNEN DER FAHRERTUER A+E, DICHTFOLIE FAHRERTUER A+E/ERN. (TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT), TUERTASCHE FAHRERTUER ERN.			
21381 A 72-5231 01		ECKFENSTER / SCHEIBE DER FAHRERTUER A+E/ERN. UMFASST: DICHTRAHMEN VOM ECKFENSTER DER FAHRERTUER ERN., AUSSENSPIEGEL L. A+E, ABDECKUNG SPIEGELDREIECK L.A. A+E/ERN.	K1	0,83	124,50
21932 E 72-4571 01		SCHLOSSFALLE DER BEIFAHRTUER A+E/ERN. UMFASST: BEIFAHRTUER EINSTELLEN	K1	0,33	49,50
22601 A 88-2155 01		ZIERLEISTE TÜR V.L. A+E/ERN.	K3	0,25	37,50
23011 A 72-7250 01		AUSSENGRIFF FAHRERTUER A+E/ERN. UMFASST: SCHLIESSZYLINDER TÜR V.L., FÜHRUNG SCHLIESSZYLINDER FAHRERTUER A+E/ERN.	K1	0,33	49,50
23111 E 88-3221 01		AUSSENSPIEGEL L. A+E/ERN. UMFASST: AUSSENSPIEGEL L. A+E, AUSSENSPIEGEL L. A+E/ERN., MOTOR FÜR AUSSENSPIEGEL ELEKTR. L. A+E/ERN., SPIEGELVERSTELLUNG L.A. A+E/ERN., GEHÄUSE FÜR AUSSENSPIEGEL L. ERN., BLINKLEUCHTE L. SEITL. ERN., RAHMEN AUSSENSPIEGEL L. A+E/ERN. (AUSSENSPIEGEL AUSGEBAUT), GLAS FÜR AUSSENSPIEGEL L. ERN., WEITWINKELSPIEGELGLAS L. ERN., ABDECKUNG SPIEGELDREIECK L.A. A+E/ERN.	K3	0,75	112,50
23911 E ARBEITSAUFWAND		EINSTIEGSLEUCHTE V.L. A+E/ERN.	E1	0,25	37,50
30401 E 91-8105 01		BEZUG SITZKISSEN V.L. A+E/ERN. (SITZKISSEN AUSGEBAUT)	K1	0,17	25,50
A 91-5009 01		SITZKISSEN FAHRERSITZ A+E/ERN.	K1	0,75	112,50
30402 E 91-8155 01		BEZUG SITZKISSEN V.R. A+E/ERN. (SITZKISSEN AUSGEBAUT)	K1	0,17	25,50
A 91-5029 01		SITZKISSEN FÜR BEIFAHRSITZ	K1	0,75	112,50

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193
Schadenzentrum Potsdam

		A+E/ERN.			
30711	E 91-8656 01	LEHNENBEZUG V.L. A+E/ERN. (SITZ AUSGEBAUT)	K1	0,42	63,00
30712	E 91-8756 01	LEHNENBEZUG V.R. A+E/ERN. (SITZ AUSGEBAUT)	K1	0,42	63,00
33811	E 91-1012 01	SICHERHEITSGURT FUER FAHRERSITZ ERN.	K1	0,75	112,50
		UMFASST: SICHERHEITSGURT FUER FAHRERSITZ A+E, VERKLEIDUNG AN TUERSAEULE DER FAHRERTUER A+E/ERN., VERKLEIDUNG AN TUERSAEULE DER FAHRERTUER ERN.			
33812	E 91-1042 01	SICHERHEITSGURT FUER BEIFAHRSITZ ERN.	K1	0,75	112,50
		UMFASST: SICHERHEITSGURT FUER BEIFAHRSITZ A+E, VERKLEIDUNG AN TUERSAEULE DER BEIFAHRTUER A+E/ERN., VERKLEIDUNG AN TUERSAEULE DER BEIFAHRTUER ERN.			
33861	E 91-1505 01	SCHLOSS FUER SICHERHEITSGURT V.L. ERN.	K1	0,25	37,50
33862	E 91-1505 01	SCHLOSS FUER SICHERHEITSGURT V.R. ERN.	K1	0,25	37,50
34111	E 68-1720 01	DACHVERKLEIDUNG V. A+E/ERN. UMFASST: DACHVERKLEIDUNG V. A+E/ERN., SONNENBLLENDE L. A+E/ERN., SONNENBLLENDE L. ERN., SONNENBLLENDE R. A+E/ERN., SONNENBLLENDE R. ERN., ABLAGE UEBER WINDSCHUTZSCHEIBE L. A+E/ERN., ABLAGE UEBER WINDSCHUTZSCHEIBE R. A+E/ERN., INNENBELEUCHTUNG IM FAHRERHAUS A+E/ERN., VERKLEIDUNG A-SAEULE L. A+E/ERN., VERKLEIDUNG A-SAEULE L.O. A+E/ERN., VERKLEIDUNG A-SAEULE R. A+E/ERN., VERKLEIDUNG A-SAEULE R.O. A+E/ERN., VERKLEIDUNG AN TUERSAEULE DER FAHRERTUER A+E/ERN., VERKLEIDUNG AN TUERSAEULE DER FAHRERTUER ERN., VERKLEIDUNG AN TUERSAEULE DER BEIFAHRTUER A+E/ERN., VERKLEIDUNG AN TUERSAEULE DER BEIFAHRTUER ERN.	K1	1,25	187,50
34451	E ARBEITSAUFWAND	SCHACHT UNTER DACHVERKLEIDUNG V. A+E/ERN.	K3	0,75	112,50
35031	E 68-1281 01	VERKLEIDUNG INNENRAUM FUSSRAUM FAHRERSEITE A+E/ERN. UMFASST: VERKLEIDUNG INNENRAUM	K1	0,58	87,00

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

E 88-2158 01	FUSSRAUM L. A+E/ERN. ZIERLEISTE B-SAEULE R. A+E/ERN. UMFASST: ZIERLEISTE B-SAEULE R. A+E/ERN.	K3	0,17	25,50
36420+E 68-4370 01	BODENBELAG ALLE IM FAHRERHAUS A+E/ERN.	K3	0,42	63,00
36501 E 68-1306 01	VERKLEIDUNG EINSTIEG INNEN V.L. A+E/ERN. UMFASST: VERKLEIDUNG EINSTIEG INNEN V.L. A+E/ERN., EINSTIEGSLEISTE V.L. A+E/ERN.	K1	0,25	37,50
37025 E ARBEITSAUFWAND E 91-3513 01	QUERTRAEGER RUECKWAND U. ERN. FAHRERSITZ A+E/ERN. UMFASST: FAHRERSITZ A+E	K3 K1	3,58 0,50	537,00 75,00
A 91-3590 01	ZUSATZ ZU VORDERSITZ / VORDERSITZLEHNE ERN. (FZG. MIT ARMLEHNE)	K1	0,17	25,50
43000 A 88-1074 01	FRONTMODUL A+E/ERN. (STOSSFAENGER AUSGEBAUT) UMFASST: ARBEITEN AN DER KLIMAAANLAGE ANLAGE ENTLEEREN/BEFUELLEN UND DICHTHEITSPRUEFUNG, KONDENSATOR A+E/ERN. (ANLAGE ENTLEERT), LUEFTERMOTOR KONDENSATOR A+E, LUEFTERMOTOR KONDENSATOR A+E/ERN., TRAEGER LUEFTERMOTOR A+E/ERN., SCHUTZGITTER LUEFTERMOTOR A+E/ERN., LEITUNG KOMPRESSOR / KONDENSATOR LEITUNG A A+E/ERN. (ANLAGE ENTLEERT), LEITUNG KONDENSATOR / BEHAELTER KLIMAAANLAGE LEITUNG B A+E/ERN. (ANLAGE ENTLEERT), LUFTGITTER AM VORBAU A+E, LUFTGITTER AM VORBAU A+E/ERN., BLENDE UNTER LUFTGITTER AM VORBAU A+E, BLENDE UNTER LUFTGITTER AM VORBAU ERN., SCHEINWERFER EINSTELLEN, LUFTFILTERGEHAEUSE KPL. A+E, LUFTFILTERGEHAEUSE KPL. ERN., LUFTFILTER A+E, LUFTFILTER KPL. ERN., KUEHLMITTELSCHLAUCH AM KUEHLER BIS MOTOR O. ERN., KUEHLMITTELSCHLAUCH AM KUEHLER BIS MOTOR U. ERN., KUEHLERSCHLAUCH ENTLUEFTUNG ERN., KUEHLMITTELSCHLAUCH AUSGLEICHSBEHAELTER BIS KUEHLER ERN., LUEFTERHAUBE A+E/ERN., KUEHLERABDECKUNG L. A+E/ERN.,	K3	2,33	349,50

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

	KUEHLERABDECKUNG R. A+E/ERN., KUEHLERABDECKUNG L.O. A+E/ERN., KUEHLERABDECKUNG O. A+E/ERN., KUEHLERABDECKUNG L.U. A+E/ERN., KUEHLERABDECKUNG R.U. A+E/ERN., LUEFTER MIT VISCOKUPPLUNG A+E/ERN., SCHLAUCH LADELUFT KANAL ERN. (NACH LADELUFTKUEHLER), SCHLAUCH LADELUFT KANAL ERN. (VOR LADELUFTKUEHLER), LADELUFTKUEHLER A+E, ABDECKUNG LADELUFTKUEHLER O. A+E/ERN.			
A 88-1078 01	ZUSATZ ZU FRONTMODUL A+E (FZG. MIT KLIMAANLAGE) UMFASST: ZUSATZ ZU KUEHLER A+E (FZG. MIT KLIMAANLAGE) OHNE: ARBEITEN AN DER KLIMAANLAGE, ZA LADELUFTKUEHLER A+E/ERN. (FZG. MIT KLIMAANLAGE)	K1	0,58	87,00
A 88-1080 01	ZUSATZ ZU FRONTMODUL A+E (FZG. MIT GETRIEBE 722.9)	K1	0,83	124,50
Z 88-1079 01	FRONTMODUL Z+Z (AUSGEBAUT) UMFASST: KENNZEICHEN V. A+E, KENNZEICHEN V. ERN., UNTERLAGE KENNZEICHEN V. A+E/ERN., KUEHLSCHLEIFE DER SERVOLENKUNG A+E/ERN., LUFTFILTERGEHAEUSE KPL. A+E, LUFTFILTERGEHAEUSE KPL. ERN., LUFTFILTER A+E, LUFTFILTER KPL. ERN., KUEHLMITTEL ABLASSEN+AUFFUELLEN * GGF. FROSTSCHUTZMITTEL ERN., KUEHLER A+E, KUEHLMITTELSCHLAUCH AM KUEHLER BIS MOTOR O. ERN., KUEHLMITTELSCHLAUCH AM KUEHLER BIS MOTOR U. ERN., KUEHLERSCHLAUCH ENTLUEFTUNG ERN., KUEHLMITTELSCHLAUCH AUSGLEICHSBEHAELTER BIS KUEHLER ERN., LUEFTERHAUBE A+E/ERN., KUEHLERABDECKUNG L. A+E/ERN., KUEHLERABDECKUNG R. A+E/ERN., KUEHLERABDECKUNG L.O. A+E/ERN., KUEHLERABDECKUNG O. A+E/ERN., KUEHLERABDECKUNG L.U. A+E/ERN., KUEHLERABDECKUNG R.U. A+E/ERN., LUEFTER MIT VISCOKUPPLUNG A+E/ERN., SCHLAUCH LADELUFT KANAL ERN. (NACH	K3	0,83	124,50

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193
Schadenzentrum Potsdam

		LADELUFTKUEHLER), SCHLAUCH LADELUFT KANAL ERN. (VOR LADELUFTKUEHLER), LADELUFTKUEHLER A+E, ABDECKUNG LADELUFTKUEHLER O. A+E/ERN., KUEHLMITTEL SCHUTZ RICHTIGSTELLEN, SCHUTZGITTER LUEFTERMOTOR A+E/ERN., AUSSENTEMPERATURFUEHLER A+E/ERN., LUFTGITTER AM VORBAU A+E, LUFTGITTER AM VORBAU A+E/ERN., BLENDE UNTER LUFTGITTER AM VORBAU A+E, BLENDE UNTER LUFTGITTER AM VORBAU ERN., VERSCHLUSS UNTERTEIL FUER MOTORHAUBE ERN., LEUCHTEINHEITEN BD. A+E/ERN., SCHEINWERFER EINSTELLEN, LEUCHTEINHEIT V.L. A+E/ERN., LEUCHTEINHEIT V.R. A+E/ERN., ABDECKUNG WASCHDUESE SRA L. A+E/ERN., ABDECKUNG WASCHDUESE SRA R. A+E/ERN., STOSSFAENGER V. A+E			
	Z 88-1090 01	ZUSATZ ZU FRONTMODUL KPL. Z+Z (FZG. MIT KLIMAANLAGE)	K3	0,25	37,50
43712 A	ARBEITSAUFWAND	VORBAUBEPLANKUNG R. A+E/ERN. (STOSSFAENGER AUSGEBAUT) UMFASST: AUSSENTEMPERATURFUEHLER A+E/ERN., LUFTGITTER AM VORBAU A+E, LUFTGITTER AM VORBAU A+E/ERN., BLENDE UNTER LUFTGITTER AM VORBAU A+E, BLENDE UNTER LUFTGITTER AM VORBAU ERN., ZIERLEISTE KOTFLUEGEL V.R. A+E/ERN., VORBAUBEPLANKUNG TEILSTUECK AM RADLAUF H.R. A+E/ERN., ABDECKUNG WASCHDUESE SRA L. A+E/ERN., ABDECKUNG WASCHDUESE SRA R. A+E/ERN., STOSSFAENGER V. A+E, HALTER STOSSFAENGER V.R. A+E/ERN. (STOSSFAENGER AUSGEBAUT), KENNZEICHEN V. A+E, KENNZEICHEN V. ERN., UNTERLAGE KENNZEICHEN V. A+E/ERN.	K3	1,08	162,00
44910 E	67-1700 01	WINDSCHUTZSCHEIBE ERN. UMFASST: INNENRUECKSPIEGEL A+E/ERN., WINDSCHUTZSCHEIBE A+E, ABDICHTUNG WINDSCHUTZSCHEIBE A+E/ERN.,	K3	2,92	438,00

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

		WISCHERBLATT V.L. A+E/ERN.,			
		WISCHERBLATT V.R. A+E/ERN.,			
		BEIDE WISCHERARME MIT			
		WISCHERBLATT FUER			
		WINDSCHUTZSCHEIBE ERN.,			
		WISCHERARM MIT WISCHERBLATT			
		FUER WINDSCHUTZSCHEIBE L.			
		A+E/ERN., WISCHERARM MIT			
		WISCHERBLATT FUER			
		WINDSCHUTZSCHEIBE R. A+E/ERN.,			
		SPRITZDUESE DER WASCHANLAGE			
		FUER WINDSCHUTZSCHEIBE L. ERN.,			
		SPRITZDUESE DER WASCHANLAGE			
		FUER WINDSCHUTZSCHEIBE R. ERN.			
S 54-2490 01		KAMERA MULTIFUNKTION EINSTELLEN	E1	0,50	75,00
A 67-1885 01		ZUSATZARBEIT WINDSCHUTZSCHEIBE	K3	0,08	12,00
		A+E			
		(FZG. MIT REGENSENSOR)			
A 67-1890 01		ZUSATZARBEIT ZU	K3	0,33	49,50
		WINDSCHUTZSCHEIBE A+E/ERN.			
		(FZG. MIT WINDSCHUTZSCHEIBE			
		BEHEIZT)			
A 67-1898 01		ZUSATZARBEIT WINDSCHUTZSCHEIBE	K3	0,08	12,00
		A+E			
		(FZG. MIT KAMERA MULTIFUNKTION)			
		UMFASST: KAMERA MULTIFUNKTION			
		A+E/ERN., INNENRUECKSPIEGEL			
		A+E/ERN., ABDECKKAPPE			
		REGENSENSOR			
45340 E 82-6280 01		SCHEIBENWISCHERANLAGE ERN.	E1	0,08	12,00
		REGENSENSOR			
		SCHEIBENWISCHERANLAGE ERN.			
		UMFASST: ABDECKKAPPE			
		REGENSENSOR			
		SCHEIBENWISCHERANLAGE ERN.			
A 88-1102 01		STOSSFAENGER V. A+E	K3	1,00	150,00
		UMFASST:			
		AUSSENTEMPERRATURFUEHLER			
		A+E/ERN., LUFTGITTER AM VORBAU			
		A+E, LUFTGITTER AM VORBAU			
		A+E/ERN., BLENDE UNTER			
		LUFTGITTER AM VORBAU A+E,			
		BLLENDE UNTER LUFTGITTER AM			
		VORBAU ERN., ABDECKUNG			
		WASCHDUESE SRA L. A+E/ERN.,			
		ABDECKUNG WASCHDUESE SRA R.			
		A+E/ERN., KENNZEICHEN V. A+E,			
		KENNZEICHEN V. ERN., UNTERLAGE			
		KENNZEICHEN V. A+E/ERN.			
60000 P 33-1020 01		VORDERACHSE AUF VERSCHLEISS	M1	0,33	49,50
		PRUEFEN			
60020 E 33-1185 01		ACHSKOERPER DER VORDERACHSE V.	M1	3,42	513,00

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193
Schadenzentrum Potsdam

A+E/ERN.
(AUSGEBAUT)
UMFASST: BREMSSCHEIBE V.L.
A+E/ERN., BREMSSCHEIBE V.R.
A+E/ERN., LAUFRAD V.L. A+E,
LAUFRAD V.R. A+E, VERKLEIDUNG
AM RADLAUF V.L. A+E,
VERKLEIDUNG AM RADLAUF V.L.
ERN., VERKLEIDUNG AM RADLAUF
V.R. A+E, VERKLEIDUNG AM
RADLAUF V.R. ERN., VERKLEIDUNG
AM RADLAUF V.L. A+E/ERN.,
VERKLEIDUNG AM RADLAUF V.R.
A+E/ERN., ACHSTRAEGER V.
A+E/ERN., LAENGSTRAEGER
VORDERACHSTRAEGER V.L.
A+E/ERN., LAENGSTRAEGER
VORDERACHSTRAEGER V.R.
A+E/ERN., GUMMIANSCHLAG V.L.
A+E/ERN., GUMMIANSCHLAG V.R.
A+E/ERN., DREHZAHLSENSOR
ABS/ASR VORDERACHSE L. ERN.
(NACH TEST), DREHZAHLSENSOR
ABS/ASR VORDERACHSE R. ERN.
(NACH TEST), STABILISATOR V.
A+E/ERN., HALTER STABILISATOR
V.L. A+E/ERN., HALTER
STABILISATOR V.R. A+E/ERN.,
GUMMILAGER STABILISATOR V.L.
A+E/ERN., GUMMILAGER
STABILISATOR V.R. A+E/ERN.,
VERBINDUNGSSTANGE FUER
STABILISATOR DER VORDERACHSE L.
ERN., VERBINDUNGSSTANGE FUER
STABILISATOR DER VORDERACHSE R.
ERN., QUERLENKER FUER
VORDERACHSE L.U. A+E/ERN.,
QUERLENKER FUER VORDERACHSE
R.U. A+E/ERN., GUMMILAGER AM
QUERLENKER V.L.H. ERN.
(QUERLENKER AUSGEBAUT),
GUMMILAGER AM QUERLENKER V.R.H.
ERN. (QUERLENKER AUSGEBAUT),
GUMMILAGER AM QUERLENKER V.L.V.
ERN. (QUERLENKER AUSGEBAUT),
GUMMILAGER AM QUERLENKER V.R.V.
ERN. (QUERLENKER AUSGEBAUT),
ACHSSCHENKEL AN DER VORDERACHSE
L. A+E/ERN., ACHSSCHENKEL AN
DER VORDERACHSE R. A+E/ERN.,
DAEMPFERBEIN V.L. A+E/ERN.,
DAEMPFERBEIN V.R. A+E/ERN.,

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

	FEDER DER VORDERACHSE A+E/ERN., FEDERSPANNPLATTE V.R. A+E/ERN., FEDERSPANNPLATTE V.L. A+E/ERN., VORDERACHSANSCHLAG V.R. A+E/ERN., VORDERACHSANSCHLAG V.L. A+E/ERN., SATZ FEDERLAGER V.L. A+E/ERN., SATZ FEDERLAGER V.R. A+E/ERN., BREMSSATTEL V.L. A+E/ERN. (BREMSKLOETZE AUSGEBAUT), BREMSSATTEL V.R. A+E/ERN. (BREMSKLOETZE AUSGEBAUT), TRAEGER BREMSSATTEL V.L. A+E/ERN., TRAEGER BREMSSATTEL V.R. A+E/ERN., BREMSKLOETZE VORDERACHSE A+E/ERN., BREMSKLOETZE VORDERACHSE L. A+E/ERN., BREMSKLOETZE VORDERACHSE R. A+E/ERN., SENSOR BREMSVERSCHLEISSANZEIGE V.L. A+E/ERN., SENSOR BREMSVERSCHLEISSANZEIGE V.R. A+E/ERN.			
A 33-1050 01	VORDERACHSE A+E UMFASST: VERKLEIDUNG AM RADLAUF V.L. A+E, VERKLEIDUNG AM RADLAUF V.L. ERN., VERKLEIDUNG AM RADLAUF V.R. A+E, VERKLEIDUNG AM RADLAUF V.R. ERN., VERKLEIDUNG AM RADLAUF V.L. A+E/ERN., VERKLEIDUNG AM RADLAUF V.R. A+E/ERN., BEHAELTER DER WASCHANLAGE FUER WINDSCHUTZSCHEIBE ERN., SENSOR LEUCHTWEITENREGELUNG V. A+E/ERN., HALTER LEUCHTWEITENREGELUNG V. A+E/ERN., DREHZAHLSENSOR ABS/ASR VORDERACHSE L. ERN. (NACH TEST), DREHZAHLSENSOR ABS/ASR VORDERACHSE R. ERN. (NACH TEST), DAEMPFERBEIN V.L. A+E/ERN., DAEMPFERBEIN V.R. A+E/ERN., SENSOR BREMSVERSCHLEISSANZEIGE V.L. A+E/ERN., SENSOR BREMSVERSCHLEISSANZEIGE V.R. A+E/ERN., BREMSSCHLAUCH AN DER RADBREMSE V.L. ERN., BREMSSCHLAUCH AN DER RADBREMSE V.R. ERN., LENKSPINDEL A+E/ERN., BEIDE LAUFRAEDER V.	M1	4,83	724,50

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

		A+E, LAUFRAD V.L. A+E, LAUFRAD V.R. A+E, MOTORTRAEGER V.R. A+E/ERN., GUMMIMOTORLAGER V.L. A+E/ERN., GUMMIMOTORLAGER V.R. A+E/ERN., LAGER DER MOTORAUFHAENGUNG H. ERN., LUFTFILTERGEHAEUSE KPL. A+E, LUFTFILTERGEHAEUSE KPL. ERN., LUFTFILTER A+E, LUFTFILTER KPL. ERN., LUFTSCHLAUCH DER SAUGLEITUNG NACH DEM LUFTFILTER A+E/ERN., TRAEGER FUER MOTOR / GETRIEBE AUFHAENGUNG ERN., TRAEGER ABGASTURBOLADER A+E/ERN. (ABGASTURBOLADER AUSGEBAUT)			
H 42-1350 01		BREMSANLAGE KPL. ENTLUEFTEN	M1	0,58	87,00
		UMFASST: BREMSANLAGE KPL. ENTLUEFTEN			
65000 E 46-3612 01		SERVLENKUNG ERN. (AUSGEBAUT)	M1	0,08	12,00
		UMFASST: MANSCHETTE AN DER SPURSTANGE / LENKSTANGE L. ERN., MANSCHETTE AN DER SPURSTANGE / LENKSTANGE R. ERN., SPURSTANGENKOPF V.L. A+E/ERN., SPURSTANGENKOPF V.R. A+E/ERN., SPURSTANGE KPL. L. A+E/ERN., SPURSTANGE KPL. R. A+E/ERN., LAUFRAD V.L. A+E, LAUFRAD V.R. A+E			
A ARBEITSAUFWAND		SERVLENKUNG A+E (ACHSTRAEGER AUSGEBAUT)	M1	0,83	124,50
		UMFASST: QUERLENKER FUER VORDERACHSE L.U. A+E/ERN., FEDER DER VORDERACHSE A+E/ERN., FEDERSPANNPLATTE V.R. A+E/ERN., FEDERSPANNPLATTE V.L. A+E/ERN., SATZ FEDERLAGER V.L. A+E/ERN., SATZ FEDERLAGER V.R. A+E/ERN., LAUFRAD V.L. A+E, LAUFRAD V.R. A+E			
66531 E 40-2710 01		SCHEIBENRAD V.L. ERN. (RAD ABGEBAUT)	M1	0,50	75,00
		UMFASST: REIFEN V.L. ERN. (RAD ABGEBAUT)			
A 40-1650 01		ZUSATZ ZU KOMPLETTRAD AB-/ANMONTIEREN (FZG. MIT REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK))	M1	0,17	25,50
66670+W 40-2060 01		BEIDE VORDERE LAUFRAEDER AUSWUCHTEN	M1	0,33	49,50

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193
Schadenzentrum Potsdam

	(AUSGEBAUT)			
70000 P #35-1050 01	HINTERACHSE SICHTPRUEFEN	M1	0,08	12,00
80000 A 01-2828 02	MOTOR MIT AUTOMATGETRIEBE A+E	M1	4,08	612,00
	(VORBAU AUSGEBAUT)			
	UMFASST:			
	AUSSENTEMPERRATURFUEHLER			
	A+E/ERN., KABELSATZ MOTORRAUM			
	A+E/ERN., FRONTMODUL ERN.,			
	LUFTGITTER AM VORBAU A+E,			
	LUFTGITTER AM VORBAU A+E/ERN.,			
	BLLENDE UNTER LUFTGITTER AM			
	VORBAU A+E, BLLENDE UNTER			
	LUFTGITTER AM VORBAU ERN.,			
	MOTORHAUBE A+E, MOTORHAUBE			
	ERN., STUETZE MOTORHAUBE ERN.,			
	VERSCHLUSS OBERTEIL MOTORHAUBE			
	ERN., DAEMMMATTE MOTORHAUBE			
	A+E/ERN., LUFTEINLASSGITTER AN			
	MOTORHAUBE L. A+E/ERN.,			
	LUFTEINLASSGITTER AN MOTORHAUBE			
	R. A+E/ERN., MERCEDESSTERN V.			
	A+E/ERN., BEHAELTER DER			
	WASCHANLAGE FUER			
	WINDSCHUTZSCHEIBE ERN.,			
	SCHEINWERFER EINSTELLEN,			
	LEUCHTEINHEIT V.L. A+E/ERN.,			
	LEUCHTEINHEIT V.R. A+E/ERN.,			
	BEIDE NEBELLEUCHTEN V.			
	A+E/ERN., NEBELLEUCHTE V.L.			
	A+E/ERN., NEBELLEUCHTE V.R.			
	A+E/ERN., ABDECKUNG WASCHDUESE			
	SRA L. A+E/ERN., ABDECKUNG			
	WASCHDUESE SRA R. A+E/ERN.,			
	STOSSFAENGER V. A+E,			
	STOSSFAENGER V. ERN., ABDECKUNG			
	ABSCHLEPPPOESE V. ERN.,			
	LUFTGITTER STOSSFAENGER V. ERN.			
	(STOSSFAENGER AUSGEBAUT),			
	KENNZEICHEN V. A+E, KENNZEICHEN			
	V. ERN., UNTERLAGE KENNZEICHEN			
	V. A+E/ERN., TRITTSTUFE V.			
	ERN., HYDRAULIKLEITUNG D 1 DER			
	SERVOLENKUNG A+E/ERN.,			
	KUEHLSCHLEIFE DER SERVOLENKUNG			
	A+E/ERN., HYDRAULIKLEITUNG			
	SERVOLENKUNG A+E/ERN.,			
	GELENKWELLE 1-TEILIG A+E/ERN.,			
	GELENKWELLE 2-TEILIG A+E/ERN.,			
	GELENKWELLE 3-TEILIG A+E,			
	GELENKWELLE 3-TEILIG MIT			
	ZWISCHENLAGER ERN.,			
	MOTORTRAEGER V.R. A+E/ERN.,			

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

		GUMMIMOTORLAGER V.L. A+E/ERN., GUMMIMOTORLAGER V.R. A+E/ERN., LAGER DER MOTORAUFHAENGUNG H. ERN., MOTORABDECKUNG O. A+E/ERN., LUFTFILTERGEHAEUSE KPL. A+E, LUFTFILTERGEHAEUSE KPL. ERN., LUFTFILTER A+E, LUFTFILTER KPL. ERN., LUFTSCHLAUCH DER SAUGLEITUNG NACH DEM LUFTFILTER A+E/ERN., KUEHLER ERN. * AUSGEBAUT, KUEHLMITTELSCHLAUCH AM KUEHLER BIS MOTOR O. ERN., KUEHLMITTELSCHLAUCH AM KUEHLER BIS MOTOR U. ERN., TRAEGER FUER MOTOR / GETRIEBE AUFHAENGUNG ERN., SEILZUG A+E/ERN., TRAEGER ABGASTURBOLADER A+E/ERN. (ABGASTURBOLADER AUSGEBAUT), LADELUFTKUEHLER ERN. (AUSGEBAUT)			
	A 01-4001 01	ZUSATZ ZU MOTOR A+E (FZG. MIT DACHKLIMAANLAGE)	M1	0,25	37,50
80000	P ARBEITSAUFWAND	MOTOR SICHTPRUEFEN	M1	0,17	25,50
85500	A ARBEITSAUFWAND	AUTOMATGETRIEBE AB-/ANFLANSCHEN (MOTOR MIT GETRIEBE AUSGEBAUT) UMFASST: LAGER DER MOTORAUFHAENGUNG H. ERN., TRAEGER FUER MOTOR / GETRIEBE AUFHAENGUNG ERN.	M1	0,50	75,00
85500	P 27-0640 01	AUTOMATISCHES GETRIEBE PRUEFEN (NACH KURZTEST)	M1	0,08	12,00
90572	T 54-1011 01	KURZTEST DURCHFUEHREN	M1	0,33	49,50
90704	A 97-4100	UNTERBODENSCHUTZ AN KAROSSERIETEILEN ANBRINGEN	K3	0,25	37,50
90707	E 97-4000 01	UNTERBODENSCHUTZ AUSBESSERN (BEI INSTANDSETZUNG VON BLECHTEIL / E)	K3	0,25*	37,50
90799	A ARBEITSAUFWAND	FAHRZEUG AUF BODENRICHTANLAGE	K3	2,00	300,00
90806	A #60-1066 01	MODUL TRAVERSE FUER RICHTBANK ABBAUEN	K3	0,67	100,50
90807	A #60-1065 01	MODUL TRAVERSE FUER RICHTBANK AUFBAUEN	K3	0,83	124,50
90838	A ARBEITSAUFWAND	AUFBAU AUF RICHTBANK SETZEN UND AUFBAU ABSETZEN UND AUFBAU ZUM ARBEITSPLATZ BRINGEN	K3	3,58	537,00
	A #60-5012 01	RICHTWINKELSATZ FUER RICHTBANK ABBAUEN	K3	1,33	199,50
	A #60-5010 01	RICHTWINKELSATZ FUER RICHTBANK AUFBAUEN	K3	1,58	237,00
90840	A ARBEITSAUFWAND	FAHRZEUGRAHMEN AUF RICHTBANK	M1	3,75	562,50

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193
Schadenzentrum Potsdam

		AUFSETZEN UND FAHRZEUG ABNEHMEN (RAHMEN FREIGELEGT)			
90876 A	ARBEITSAUFWAND	BODENGRUPPE MIT SCHNELLDIAGNOSE VERMESSEN	K3	0,75	112,50
96920 A	#91-1821 01	SICHERHEITSMASSNAHMEN BEI SCHWEISS- UND RICHTARBEITEN DURCHFÜHREN	K3	0,17	25,50
		FZG. MIT AIRBAG UND GURTSTRAFFER			
97042 V	40-6555 01 01	FZG. ELEKTRONISCH VERMESSEN (OHNE EINSTELLARBEIT)	M1	1,67	250,50
97045 S	40-6560 01	FZG. ELEKTRONISCH VERMESSEN (MIT EINSTELLARBEIT)	M1	1,83	274,50
		UMFASST: RADZIERKAPPE V.L. A+E/ERN., RADZIERKAPPE V.R. A+E/ERN., RADZIERKAPPE H.L. A+E/ERN., RADZIERKAPPE H.R. A+E/ERN., FZG. ELEKTRONISCH VERMESSEN (OHNE EINSTELLARBEIT), SPUR DER VORDERACHSE OPT. VERM.+EINST.			
97058 V	40-8200 01	RADSTAND PRÜEFEN	M1	0,42	63,00
98903 E	#97-2500 01	HOHLRAUMKONSERVIERUNG DURCHFÜHREN	K3	0,25*	37,50
		(MITTELWERT NACH HERSTELLER)			
2872 I	ARBEITSAUFWAND	FAHRZEUGSEITE R. RUECKVERFORMEN	K3	1,00*	150,00
20111 I	72-1001 01	FAHRERTUER INST.	K1	0,08*	12,00
		UMFASST: FAHRERTUER INST. (FENSTERRAHMEN), FAHRERTUER INST. (OHNE FENSTERRAHMEN), FAHRERTUER INST. (UNTERHALB LEISTE / SICKE), FAHRERTUER INST. (OHNE FENSTERRAHMEN) OBH.			
43712 I	62-5758 01	VORBAUBEPLANKUNG R. INST.	K3	1,00*	150,00
47446 I	61-5744 01	BODENBLECH IM FAHRERHAUS V. INST.	K3	3,50*	525,00
	P	PRÜFUNG SAUERSTOFFLEITUNG IM PATIENTENRAUM INKL. PRUEFPROTOKOLL	M1	1,50*	225,00
	P	PRÜFUNG DER FUNKANLAGE INKL. EINMESSUNG DES STEHWELLENVERHAELTNISSES MIT DOKUMENTATION DER EINMESSUNG	M1	4,00*	600,00
	P	PRÜFUNG DER ELEKTROTECHNISCHEN ANLAGE NACH VDE 0100 TEIL 610 INKL. PRUEFPROTOKOLL	M1	1,50*	225,00
	P	PRÜFUNG DES BATTERIE-LADEKREISLAUFES UND BELASTUNGSPRÜFUNG DER KFZ UND ZUSATZBATTERIE MIT BATTERIEBEWERTUNG	M1	0,50*	75,00

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

A	ELEKTRISCHE ANLAGE ZWISCHEN FAHRGESTELL UND WECHSELKOFFER DEMONTIEREN	M1	15,00*	2.250,00
A	ELEKTRISCHE ANLAGE ZWISCHEN FAHRGESTELL UND WECHSELKOFFER MONTIEREN INKL. PRUEFUNG DER FUNKTIONEN UND VERSCHALTUNGEN	M1	23,50*	3.525,00
A	KLIMALEITUNGEN ZWISCHEN KOFFER UND FAHRGESTELL TRENNEN	M1	4,00*	600,00
A	KLIMALEITUNGEN ZWISCHEN KOFFER UND FAHRGESTELL VERBINDEN	M1	5,00*	750,00
A	KOFFERAUFBAU KOMPLETT VOM FAHRGESTELL TRENNEN, ABNEHMEN UND AUF UNTERSTELLBOECKE STELLEN	M1	19,00*	2.850,00
A	KOFFERKLIMAAANLAGE ABSAUGEN	M1	2,50*	375,00
A	KOFFERKLIMAAANLAGE BEFUELLEN	M1	4,00*	600,00
A	NEUEN KOFFER VORMONTIEREN	M1	35,00*	5.250,00
A	NEUEN KOFFER AUF FAHRGESTELL MONTIEREN	M1	17,50*	2.625,00
E	HALTERUNG FUER 2 11LTR. SAUERSTOFFFLASCHEN ZWISCHEN FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ AUS- UND EINBAUEN / ERNEUERN	M1	1,00*	150,00
E	HALTERUNG FUER 2 SAUERSTOFFFLASCHEN HINTEN LINKS AUS- UND EINBAUEN / ERNEUERN	M1	1,00*	150,00
E	LARDIS ONE INKL. KABEL UND GEHAEUSE AUS- UND EINBAUEN / ERNEUERN	M1	4,00*	600,00
E	PANASONIC TOUGHPAD FZ-G1 MEDICALPAD MIT HALTERUNGEN AUS- UND EINBAUEN / ERNEUERN	M1	4,50*	675,00
E	PULSATION FAHRZEUGHALTERUNG UND DRUCKER FAHRERHAUS AUS- UND EINBAUEN / ERNEUERN	M1	3,00*	450,00
E	TRITTSTUFE IM HECKBEREICH AUS- UND EINBAUEN / ERNEUERN	M1	2,00*	300,00
E	WANDHALTERUNG ABSAUGPUMPE AUS- UND EINBAUEN / ERNEUERN	M1	1,00*	150,00
E	WANDSCHIENE FUER BEFESTIGUNG DER SPRITZENPUMPEN AUS- UND EINBAUEN / ERNEUERN	M1	2,00*	300,00
E	HALTERUNG TRAGESTUHL AUS- UND EINBAUEN / ERNEUERN	M1	2,00*	300,00

Lackierung:

Lackiermethode: Eurolack | Lackart: 2-K uni (1-Schicht):

DVN	L Stufe	Benennung	Lackier-	Gesamt-
-----	---------	-----------	----------	---------

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

S			zeit	preis
	ARBEITSAUFWAND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG	1,30	273,00
2700	4 NEUTEIL-S	RUECKWAND FAHRERHAUS (MIT FENSTER) (FZG. MIT FAHRERHAUS KURZ)	7,60	1.596,00
3012	4 NEUTEIL-S	B-SAEULE R.	1,90	399,00
	4 NEUTEIL-S	EINSTIEG R. (HINTER KNIESTUECK UNTERHALB BEIFAHRERTUER)	0,90	189,00
20111	2 INSTANDSETZUNG	FAHRERTUER KPL.	1,80	378,00
20112	4 NEUTEIL-M	BEIFAHRERTUER KPL.	1,80	378,00
43712	2 INSTANDSETZUNG	VORDERKOTFLUEGEL R.	1,20	252,00
47446	2 INNENTEIL	BODENBLECH FAHRERRAUM	1,00	210,00
	4 NEUTEIL	LACKIERUNG ALKOVEN	5,50	1.155,00
	4 NEUTEIL	LACKIERUNG DES WECHSELKOFFERAUFBAUS	24,00	5.040,00

ZUSAMMENFASSUNG:

Summenblock Ersatzteile:
laut Einzelaufstellung (Summe aller
Ersatzteilpreise) 99.102,37

Gesamtsumme 99.102,37

Summenblock Nebenkosten:
Nebenkosten 405,00

Summenblock Arbeitslohn:

	Arbeits- zeit	Preis/ Std.	Gesamt- preis
Karosserie 1	19,59	150,00	2.938,50
Karosserie 3	89,65	150,00	13.447,50
Elektrik 1	1,75	150,00	262,50
Mechanik 1	177,73	150,00	26.659,50
Summe aller Arbeitslöhne	288,72		43.308,00

SUMMENBLOCK LACKIERUNG:

	Arbeits- zeit	Preis/ Std.	Gesamt- preis
Summe Lackierung	47,00	210,00	9.870,00

Summe Ersatzteile 99.102,37
Summe Nebenkosten 405,00
Summe Arbeitslöhne 43.308,00



Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Summe Lackierung	9.870,00
Reparaturkosten netto	152.685,37
Mehrwertsteuer (19,00%)	29.010,22
Reparaturkosten brutto	181.695,59

Alle Beträge in EUR

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Ansicht diagonal hinten rechts / Heckportal rechts und Heckportaltür rechts eingedrückt, geknickt und eingerissen / optische Signalanlage oben rechts beschädigt

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 003



Ansicht diagonal vorn rechts

Bild Nr. 004



Ansicht diagonal hinten links

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 005



Fahrzeugidentifikationsnummer

Bild Nr. 006



Typenschild Aufbauhersteller

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 007



Wegstreckenzählerstand abgelesen

Bild Nr. 008



Kofferseitenwand rechts eingedrückt / Stauraumtür hinten rechts und Stauraumklappe vorn rechts samt Rahmen gestaucht / seitliche Einstiegstür eingedrückt und ausgerissen

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 009



Heckportal rechts und Stauraumtür hinten rechts samt Rahmen eingedrückt

Bild Nr. 010



Kofferseitenwand rechts eingedrückt / Stauraumtür hinten rechts und Stauraumklappe vorn rechts samt Rahmen gestaucht / seitliche Einstiegstür eingedrückt und ausgerissen

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 011



Koffer im Einstieg seitlich rechts eingedrückt, gestaucht und gebrochen

Bild Nr. 012



Koffer im Einstieg seitlich rechts eingedrückt, gestaucht und gebrochen

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 013



Seitenwand rechts vorn eingedrückt, Dach geknickt, seitliche Einstiegstür rechts ausgerissen

Bild Nr. 014



Tür rechts vorn gestaucht und Scheibe zerbrochen

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 015



Rückwand Fahrerhaus rechts eingedrückt

Bild Nr. 016



Dach rechts eingeknickt und gestaucht

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 017



B-Säule rechts eingedrückt und gestaucht

Bild Nr. 018



Schweller und B-Säule rechts samt Verstärkungen eingedrückt

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 019



Aussenspiegel rechts gebrochen

Bild Nr. 020



Kofferseitenwand links stark eingedrückt und verschrammt

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 021



Seitenwand links vorn oben eingedrückt und verschrammt

Bild Nr. 022



Fremdstromsteckdose vorn links verformt und Stauraumklappe links samt Rahmen eingedrückt

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 023



Seitenwand Kofferaufbau links eingedrückt und verschrammt

Bild Nr. 024



Schloßträger vorn gebrochen

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 025



Heckschürze und Heckauftritt rechts eingedrückt und verformt / Heckleuchte rechts gebrochen

Bild Nr. 026



Heckleuchte links gebrochen

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 027



Türinnenverkleidung vorn rechts ausgebrochen

Bild Nr. 028



Fenster zwischen Fahrerraum und Partientenraum samt Dichtung ausgebrochen

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193


Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 029



Fronscheibe und Konsole Innenraumleuchte vorn gebrochen

Bild Nr. 030

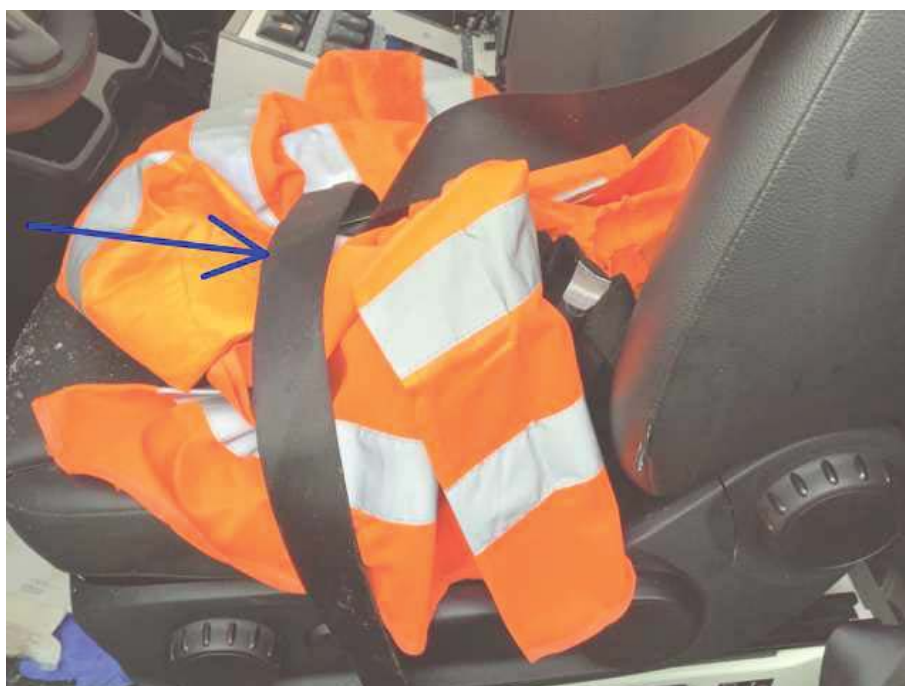

Gurtstraffer vorn links ausgelöst


Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 031

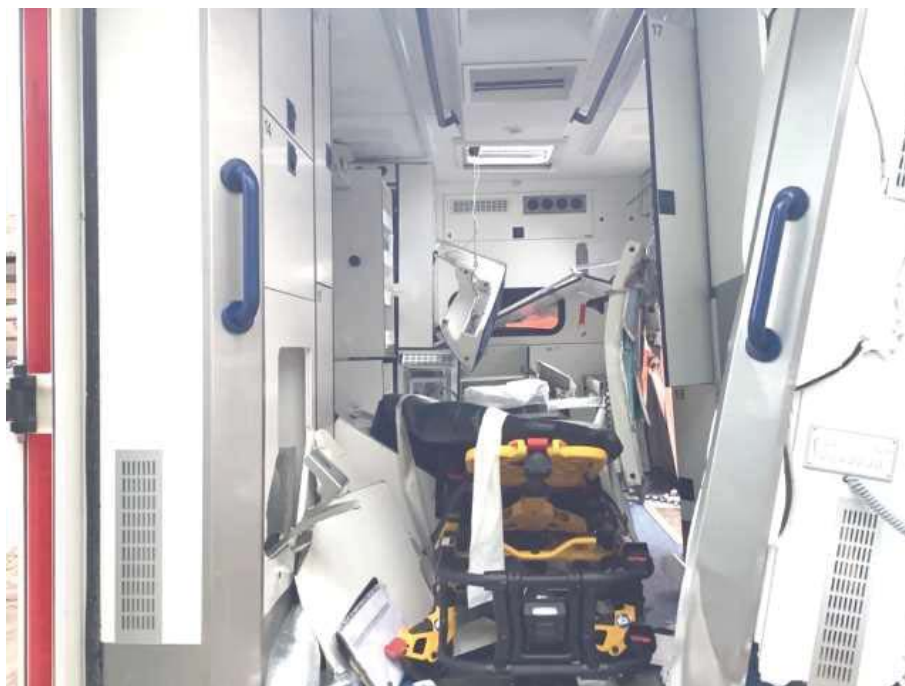

Ansicht beschädigter Patientenraum

Bild Nr. 032



Dachinnenverkleidung Kofferaufbau gebrochen und Geschränk vorn links ausgebrochen

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 033



Dachinnenverkleidung Kofferaufbau gebrochen

Bild Nr. 034



Dachinnenverkleidung KKoffer gebrochen, Geschränk hinten links ausgebrochen

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 035



Seitenwandinnenverkleidung Kofferaufbau rechts verformt und ausgebrochen

Bild Nr. 036



Sauerstoffflaschenschrank hinten links gebrochen und Halterungen Sauerstoffflaschen verformt

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 037



Vorderwandverkleidung Kofferaufbau und Geschränk vorn rechts gebrochen

Bild Nr. 038



Dachinnenverkleidung Kofferaufbau gebrochen

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 039



Matratzenauflage Fahrtrage verformt

Bild Nr. 040



Display Spritzenpumpe ausgebrochen

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 041



Lardis Display verkratzt

Bild Nr. 042



Medipadhalter vorformt

Potsdam, 08.03.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. S03JZ230193

Schadenzentrum Potsdam

Bild Nr. 043



Displayschutzfolie Defibrillator verkratzt und Druckerfach ausgebrochen

Bild Nr. 044



Medipadhalter Fahrgastraum verformt